





# INHALT

---

<b>1</b>	<b>EINLEITUNG .....</b>	<b>1-1</b>
	Über diese Bedienungsanleitung .....	1-1
	Hinweise zum sicheren Gebrauch.....	1-2
	Garantie .....	1-2
	ATEX-Dokumentation .....	1-3
	Übereinstimmung von Gerätebeschreibung (DD) und Gerät .....	1-4
<b>2</b>	<b>BETRIEB DES HART-KOMMUNIKATORS.....</b>	<b>2-1</b>
2.1	Bedingungen für die Kommunikationsleitung.....	2-1
2.1.1	Verbindung zwischen YTA und HART-Kommunikator .....	2-1
2.1.2	Bedingungen für die Kommunikationsleitung.....	2-1
2.2	Der HART-Kommunikator 275: Grundlegende Bedienfunktionen .....	2-2
2.2.1	Aufbau und Funktionen der Tastatur .....	2-2
2.2.2	Anzeige.....	2-3
2.2.3	Aufruf von Menüpunkten.....	2-3
2.2.4	Daten eingeben, einstellen, senden .....	2-4
<b>3</b>	<b>BETRIEB .....</b>	<b>3-1</b>
3.1	Parameterbeschreibung.....	3-1
3.2	Menübaum .....	3-4
3.3	Konfigurationsübersicht.....	3-5
3.4	Parametereinstellungen .....	3-5
3.4.1	Sensorkonfiguration .....	3-5
3.4.2	Einstellung der Prozessvariablen .....	3-6
3.4.3	Einheit.....	3-8
3.4.4	Bereichsänderungen .....	3-9
3.4.5	Dämpfungszeitkonstante .....	3-10
3.4.6	Tag-Nummer .....	3-11
3.5	Detaillierte Konfiguration.....	3-11
3.5.1	Geräteinformation .....	3-11
3.5.2	Prüfausgabe .....	3-11
3.5.3	Burnout-Funktion .....	3-11
3.5.4	Einstellung des Anzeigemodus der integrierten Anzeige.....	3-12
3.5.5	Schreibschutz.....	3-13
3.5.5.1	Schreibschutz-Status.....	3-13
3.5.5.2	Hardware-Schreibschutz .....	3-13
3.5.5.3	Software-Schreibschutz.....	3-13
3.5.6	Trimmen des Sensoreingangs.....	3-14
3.5.7	Trimmen des Analogausgangs.....	3-16
3.5.8	Sensor-Backup-Funktion (nur YTA320).....	3-16
3.5.9	Burst-Modus .....	3-17
3.5.10	Multidrop-Modus.....	3-18
3.5.11	Sensorerkennungsfunktion .....	3-18
3.5.12	Einstellung der Vergleichsstellenkompensation .....	3-19
3.6	Selbstdiagnose .....	3-20
3.6.1	Feststellung eventueller Probleme .....	3-20
3.6.2	Warnungen .....	3-23
3.6.3	Protokollierfunktionen .....	3-23

<b>4 PARAMETERLISTE .....</b>	<b>4-1</b>
-------------------------------	------------

<b>ANHANG – INSTALLATION VON SICHERHEITSGERICHTETEN SYSTEMEN .....</b>	<b>A-1</b>
--	------------

A1	Umfang und Zweck .....	A-1
A2	Betrieb von YTA-Geräten in einem sicherheitsgerichteten System (SIS) .....	A-1
A2.1	Sicherheits-Grenzfaktor .....	A-1
A2.2	Reaktionszeit der Fehlerdiagnose.....	A-1
A2.3	Konfiguration.....	A-1
A2.4	Erforderliche Parametereinstellungen .....	A-1
A2.5	Überprüfung .....	A-1
A2.6	Reparatur und Austausch .....	A-2
A2.7	Hochfahrzeit des YTA .....	A-2
A2.8	Firmware-Updates .....	A-2
A2.9	Daten zur Betriebssicherheit.....	A-2
A2.10	Lebensdauer .....	A-2
A2.11	Einschränkungen bezüglich Betriebsumfeld.....	A-2
A2.12	Einschränkungen bezüglich Applikationen .....	A-2
A3	Abkürzungen und Definitionen.....	A-4

## REVISIONSÜBERSICHT

# 1 EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Temperaturmessumformer der Serie YTA entschieden haben.

Alle elektronischen Temperaturmessumformer der Serie YTA werden vor der Auslieferung im Werk korrekt kalibriert. Um einen ordnungsgemäßen und effizienten Betrieb des Geräts sicherzustellen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit der Funktionsweise des Gerätes vertraut zu machen, bevor Sie damit arbeiten.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Kommunikationsfunktionen der YTA-Messumformer gemäß dem HART-Protokoll und beinhaltet Anweisungen zur Parameterkonfiguration via Handterminal HART 275 für die Modelle YTA110, YTA310 und YTA320. Bezüglich der Installation, der Verdrahtung und der Wartung der YTA-Temperaturmessumformer lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung zur Hardware IM 01C50B01-01D-E „Temperaturmessumformer der Serie YTA – Hardware“.

## ■ Über diese Bedienungsanleitung

- Diese Bedienungsanleitung ist für den Endanwender bestimmt.
- Bezüglich des Inhalts dieser Bedienungsanleitung sind Änderungen vorbehalten.
- Alle Rechte vorbehalten. Diese Bedienungsanleitung darf – auch auszugsweise – ohne die schriftliche Zustimmung von Yokogawa in keiner Form vervielfältigt werden.
- Yokogawa übernimmt keinerlei Garantien für die Verkäuflichkeit des beschriebenen Geräts oder dessen Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck, die aus dieser Bedienungsanleitung abgeleitet werden.
- Tauchen irgendwelche Fragen auf oder werden Fehler festgestellt oder fehlen in dieser Bedienungsanleitung irgendwelche Informationen, bitten wir Sie, dies der nächstgelegenen Yokogawa-Vertretung mitzuteilen.
- Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Daten beschränken sich auf die Standardausführung für die angegebene Typnummer und decken kundenspezifische Geräte nicht ab.

- Bitte beachten Sie, dass Änderungen bei den technischen Daten, beim Aufbau oder bei Teilen des Geräts nicht unmittelbar nach der Änderung in die Bedienungsanleitung aufgenommen werden, vorausgesetzt, eine Veröffentlichung der Änderungen zu einem späteren Zeitpunkt verursacht beim Anwender keine Schwierigkeiten im Hinblick auf die Funktion oder die Leistung der Geräte.

- In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Sicherheitssymbole verwendet:



### WARNUNG

Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin. Wird sie nicht vermieden, könnte dies zum Tod oder zu ernsthaften Verletzungen führen.



### VORSICHT

Weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin. Wird sie nicht vermieden, kann dies zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen. Es kann auch als Warnung vor unsicheren Vorgehensweisen dienen.



### WICHTIG

Weist darauf hin, dass bei Fehlbedienung der Software oder Hardware Schäden am Gerät oder Systemausfälle die Folge sein können.



### HINWEIS

Kennzeichnet Informationen, die für das Verständnis des Betriebs und der Leistungsmerkmale wesentlich sind.

## ■ Hinweise zum sicheren Gebrauch

Zum Schutz und zur Sicherheit des Bedienpersonals, des Geräts selbst und des Systems, in das das Gerät eingebaut ist, befolgen Sie bitte bei der Handhabung die angegebenen Sicherheitsanweisungen. Wenn Sie das Gerät nicht gemäß der Instruktionen handhaben, garantiert Yokogawa keine Sicherheit. Bitte beachten Sie die folgenden Punkte:

### a) Installation

- Das Gerät ist von einer Fachkraft oder speziell dafür ausgebildetem Personal zu installieren. Die im Kapitel INSTALLATION beschriebenen Vorgehensweisen dürfen nicht vom Bedienpersonal ausgeführt werden.
- Achten Sie bitte bei hohen Prozesstemperaturen darauf, sich nicht zu verbrennen, da das Gerätegehäuse und dessen Oberfläche hohe Temperaturen erreichen können.
- Die Installation ist in Übereinstimmung mit den örtlichen mechanischen und elektrischen Vorschriften auszuführen.

### b) Verdrahtung

- Das Gerät ist von einer Fachkraft oder speziell dafür ausgebildetem Personal zu installieren. Die im Kapitel VERDRAHTUNG beschriebenen Vorgehensweisen dürfen nicht vom Bedienpersonal ausgeführt werden.
- Bitte stellen Sie vor dem Anschluss des Geräts sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Versorgungsspannung mit der vorhandenen Spannung übereinstimmt und dass die Anschlüsse nicht unter Spannung stehen.

### c) Wartung

- Bitte führen Sie keine Arbeiten aus, die über die hier beschriebenen Wartungsvorgänge hinausgehen. Sollte weiterer Service benötigt werden, wenden Sie sich bitte an Yokogawa.
- Bitte achten Sie darauf, dass sich auf der Anzeige und dem Typenschild kein Staub, Schmutz oder andere Stoffe ablagern. Verwenden Sie bei der Wartung ein weiches und trockenes Tuch für die Reinigung.

### d) Modifikationen

- Für Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Geräts, die auf irgendwelche Modifikationen des Geräts durch den Anwender zurückzuführen sind, übernimmt Yokogawa keine Verantwortung.

## ■ Garantie

- Genaue Angaben zum Umfang der Garantie für dieses Gerät finden Sie im Angebot. Wir führen während der Garantiezeit sämtliche eventuell notwendig werdenden Reparaturarbeiten am Gerät kostenlos durch.
- Bitte nehmen Sie wegen Inanspruchnahme der Garantie Kontakt mit einem unserer Verkaufsbüros auf.
- Ist das Gerät fehlerhaft, geben Sie uns bitte Einzelheiten zu dem Problem und der Zeitdauer an, seit der der Fehler aufgetreten ist. Weiterhin benötigen wir die Modellbezeichnung und die Seriennummer. Zusätzliche beigefügte Informationen oder auch Zeichnungen können ebenfalls hilfreich sein.
- Wir entscheiden dann auf Grund der Untersuchungen, ob das Gerät kostenfrei im Rahmen der Garantie oder kostenpflichtig repariert wird.
- Die Inanspruchnahme der Garantie, auch während der Garantiezeit, ist in den folgenden Fällen nicht möglich:
  - Schäden auf Grund unsachgemäßer oder unzureichender Wartung durch den Kunden.
  - Probleme oder Schäden wegen Handhabung, Betrieb oder Lagerung des Geräts außerhalb der angegebenen Spezifikationen und/oder Anforderungen.
  - Probleme auf Grund eines Einsatzes des Geräts an einem Ort, der nicht den Umgebungsbedingungen, wie sie von Yokogawa spezifiziert werden, entspricht.
  - Probleme oder Schäden durch Reparaturen oder Umbauten durch andere als Yokogawa oder von Yokogawa autorisierten Personen.
  - Probleme oder Schäden durch unsachgemäßen Transport des Geräts nach dessen Auslieferung.
  - Probleme oder Schäden durch höhere Gewalt wie Feuer, Erdbeben, Stürme, Überflutungen, Gewitter oder andere äußere Einflüsse, Aufstände, Kriegshandlungen oder radioaktive Verstrahlung.

## ■ ATEX-Dokumentation

Diese Ausführungen treffen nur für die Mitglieds-länder der Europäischen Gemeinschaft zu.

### GB

All instruction manuals for ATEX Ex related products are available in English, German and French. Should you require Ex related instructions in your local language, you are to contact your nearest Yokogawa office or representative.

### DK

Alle brugervejledninger for produkter relateret til ATEX Ex er tilgængelige på engelsk, tysk og fransk. Skulle De ønske yderligere oplysninger om håndtering af Ex produkter på eget sprog, kan De rette henvendelse herom til den nærmeste Yokogawa afdeling eller forhandler.

### I

Tutti i manuali operativi di prodotti ATEX contrassegnati con Ex sono disponibili in inglese, tedesco e francese. Se si desidera ricevere i manuali operativi di prodotti Ex in lingua locale, mettersi in contatto con l'ufficio Yokogawa più vicino o con un rappresentante.

### E

Todos los manuales de instrucciones para los productos antiexplosivos de ATEX están disponibles en inglés, alemán y francés. Si desea solicitar las instrucciones de estos artículos antiexplosivos en su idioma local, deberá ponerse en contacto con la oficina o el representante de Yokogawa más cercano.

### NL

Alle handleidingen voor producten die te maken hebben met ATEX explosiebeveiliging (Ex) zijn verkrijgbaar in het Engels, Duits en Frans. Neem, indien u aanwijzingen op het gebied van explosiebeveiliging nodig hebt in uw eigen taal, contact op met de dichtstbijzijnde vestiging van Yokogawa of met een vertegenwoordiger.

### SF

Kaikkien ATEX Ex -tyyppisten tuotteiden käyttöohjeet ovat saatavilla englannin-, saksan- ja ranskankielisinä. Mikäli tarvitsette Ex -tyyppisten tuotteiden ohjeita omalla paikallisella kielellänne, ottakaa yhteyttä lähimpään Yokogawa-toimistoon tai -edustajaan.

### P

Todos os manuais de instruções referentes aos produtos Ex da ATEX estão disponíveis em Inglês, Alemão e Francês. Se necessitar de instruções na sua língua relacionadas com produtos Ex, deverá entrar em contacto com a delegação mais próxima ou com um representante da Yokogawa.

### F

Tous les manuels d'instruction des produits ATEX Ex sont disponibles en langue anglaise, allemande et française. Si vous nécessitez des instructions relatives aux produits Ex dans votre langue, veuillez bien contacter votre représentant Yokogawa le plus proche.

### D

Alle Betriebsanleitungen für ATEX Ex bezogene Produkte stehen in den Sprachen Englisch, Deutsch und Französisch zur Verfügung. Sollten Sie die Betriebsanleitungen für Ex-Produkte in Ihrer Landessprache benötigen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem örtlichen Yokogawa-Vertreter in Verbindung.

### S

Alla instruktionsböcker för ATEX Ex (explosions-säkra) produkter är tillgängliga på engelska, tyska och franska. Om Ni behöver instruktioner för dessa explosionssäkra produkter på annat språk, skall Ni kontakta närmaste Yokogawakontor eller representant.

### GR

Όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας των προϊόντων με ATEX Ex διατίθενται στα Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. Σε περίπτωση που χρειάζεστε οδηγίες σχετικά με Ex στην τοπική γλώσσα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο της Yokogawa ή αντιπρόσωπο της.

## ■ Übereinstimmung von Gerätebeschreibung (DD) und Gerät

Bevor Sie den HART-Kommunikator Typ 275 verwenden, überprüfen Sie bitte, ob die DD (Gerätebeschreibung), die im Kommunikator installiert ist, mit der DD des Geräts, das konfiguriert werden soll, übereinstimmt. Um die DD im Gerät bzw. im HART-Kommunikator zu überprüfen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Wenn im Kommunikator nicht die korrekte DD installiert ist, muss die DD in einem der offiziellen Standorte für die Programmierung des Kommunikators aktualisiert werden. Für andere Kommunikationswerkzeuge außer dem HART-Kommunikator 275 wenden Sie sich bitte wegen Aktualisierungsinformationen an die entsprechenden Vertreiber.

1. Prüfen der DD im Instrument
  - 1) Kommunikator an das zu konfigurierende Instrument anschließen
  - 2) „Review“ aufrufen und den Parameter „Fld dev rev“ aufrufen. Dieser Parameter beinhaltet die DD-Version des Instruments.
2. Prüfen der DD im HART-Kommunikator 275
  - 1) Nur Kommunikator einschalten
  - 2) „Simulation“ aufrufen. [Menü → 4. Utility → Simulation]
  - 3) Aus der Hersteller-Liste „YOKOGAWA“ auswählen.
  - 4) Modellbez. des entsprechenden Instruments (YTA) aus der Liste auswählen. Die DD-Versionsnummer kann im Kommunikator überprüft werden.




# 2 BETRIEB DES HART-KOMMUNIKATORS

## 2.1 Bedingungen für die Kommunikationsleitung

### 2.1.1 Verbindung zwischen YTA und HART-Kommunikator

Die Verbindung des HART-Kommunikators mit dem Messumformer kann von der Leitwarte aus, direkt am Einbauort oder an irgendeiner Anschlussklemme in der Übertragungsschleife hergestellt werden, vorausgesetzt, zwischen der Verbindung und dem empfangenden Gerät beträgt der Lastwiderstand mindestens 250 Ω. Für die Kommunikation ist der HART-Kommunikator parallel zum Messumformer anzuschließen, die Anschlüsse sind nicht gepolt. Abbildung 2.1 zeigt den Anschluss für eine direkte Verbindung am Einbauort des Messumformers. Der HART-Kommunikator kann für den Fernzugriff aber auch an eine beliebige Anschlussklemme angeschlossen werden.

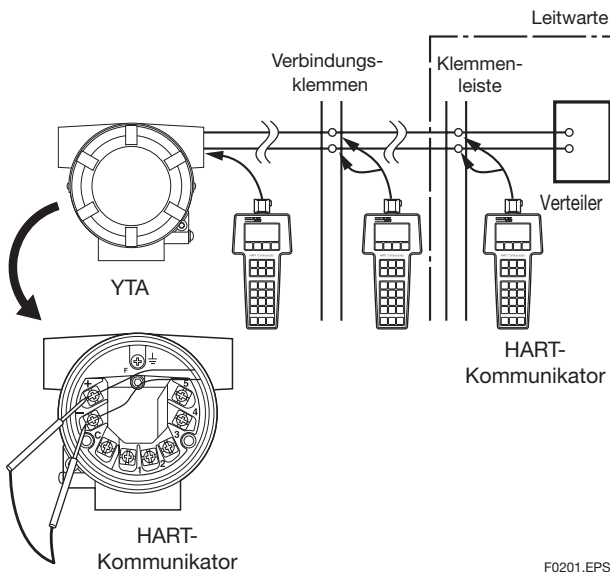

F0201.EPS

Abb. 2.1 Anschluss des HART-Kommunikators

### 2.1.2 Bedingungen für die Kommunikationsleitung

Leitungsspezifikationen:

Versorgungsspannung (allgemeine Ausführung)  
: 16,4 bis 42 V DC

Lastwiderstand : 250 bis 600 Ω (einschließlich  
Leitungswiderstand)

Minimaler Leitungsquerschnitt  
: 24 AWG (0,51 mm Durchm.)

Leitungstyp : Einzelpaar abgeschirmt oder  
mehrpaarig mit gemeinsamer  
Abschirmung

Maximale Länge (Einzelpaar, verdreht): 3048 m

Maximale Länge (mehrpaarig): 1524 m

Verwenden Sie zur Berechnung der Leitungslänge  
bei speziellen Anwendungen die folgende Formel:

$$L = \frac{65 \cdot 10^6}{(R \cdot C)} - \frac{(C_f + 10000)}{C}$$

wobei L = Länge in Metern


R = Widerstand in Ohm, aktueller  
gemessener Widerstand zuzüglich  
Widerstand der Barriere

C = Leitungskapazität in pF/m

C<sub>f</sub> = maximale Nebenschlusskapazität der  
Feldgeräte in pF.

## 2.2 Der HART-Kommunikator 275: Grundlegende Bedienfunktionen

### 2.2.1 Aufbau und Funktionen der Tastatur

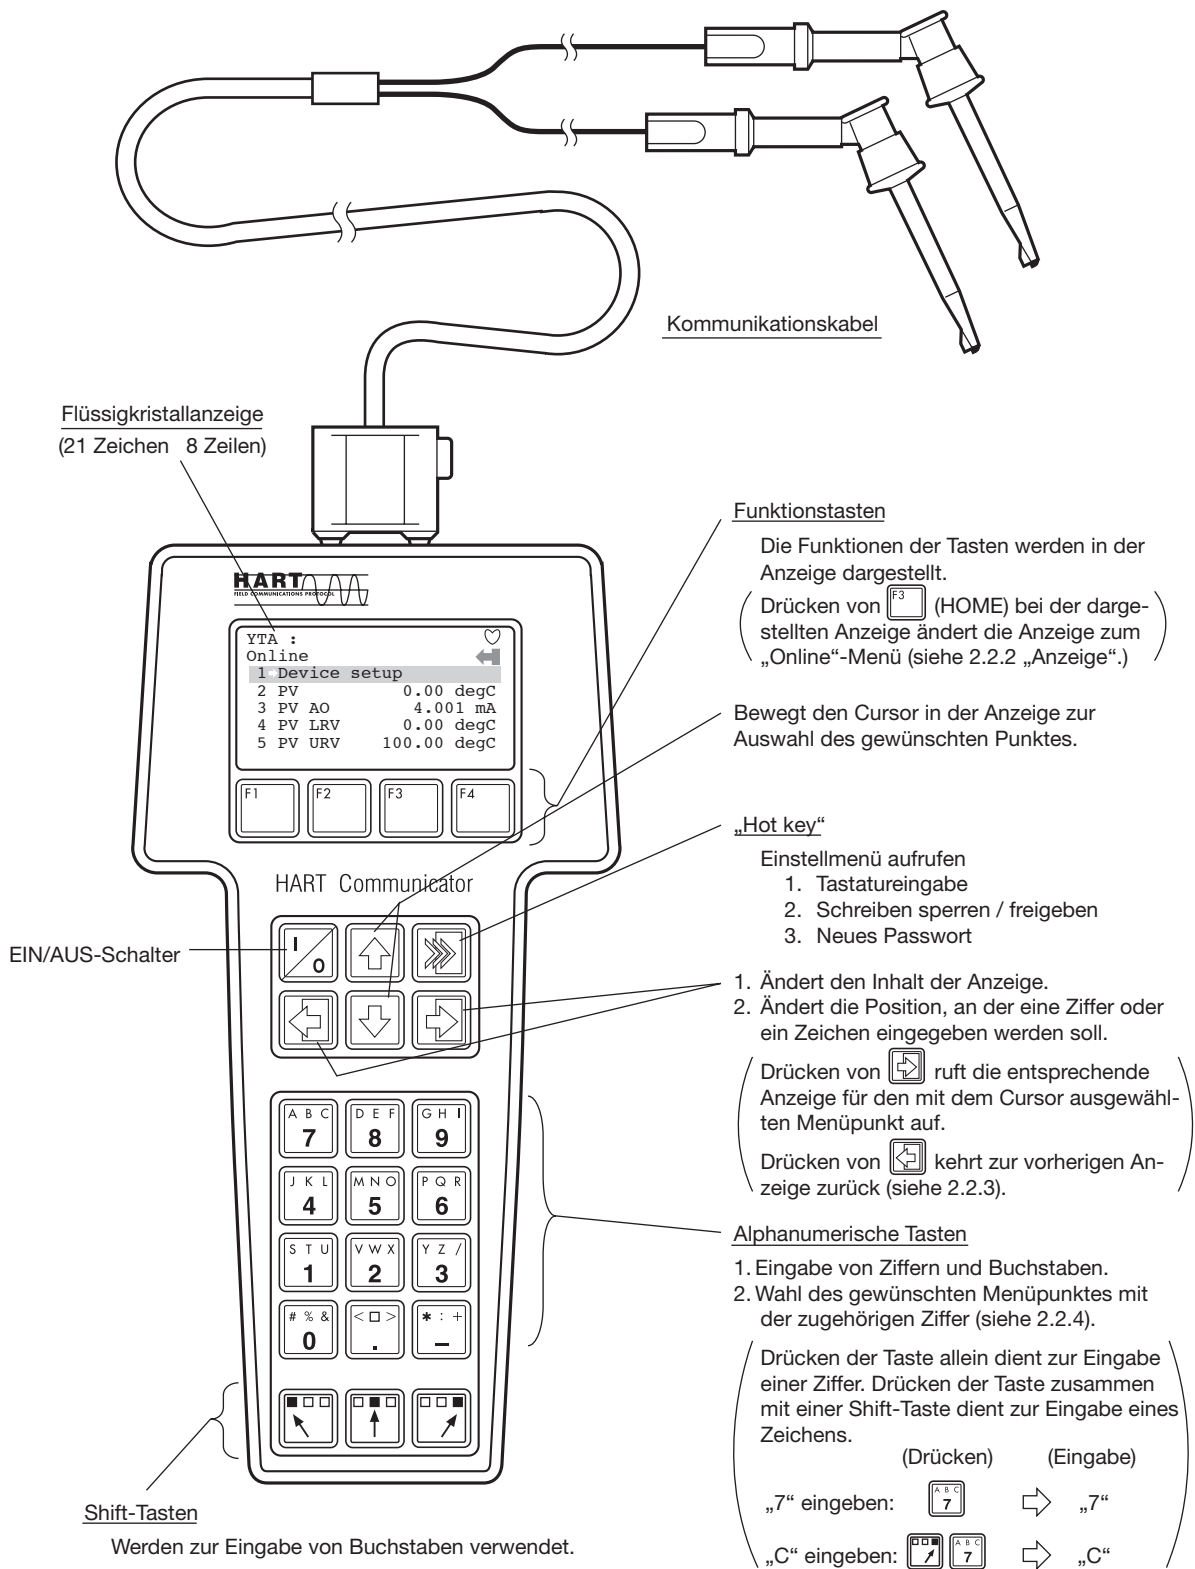

F0301.EPS

Abbildung 2.2 Der HART-Kommunikator

## 2.2.2 Anzeige

Der HART-Kommunikator sucht automatisch nach einem Messumformer in der 4-20 mA-Schleife, wenn er eingeschaltet wird. Nach der Verbindungsaufnahme des HART-Kommunikators mit dem Messumformer wird automatisch das „Online“-Menü (Hauptmenü) aufgerufen und der unten dargestellte Bildschirm erscheint. Wird kein Messumformer gefunden, rufen Sie das „Online“-Menü bitte selbst auf.

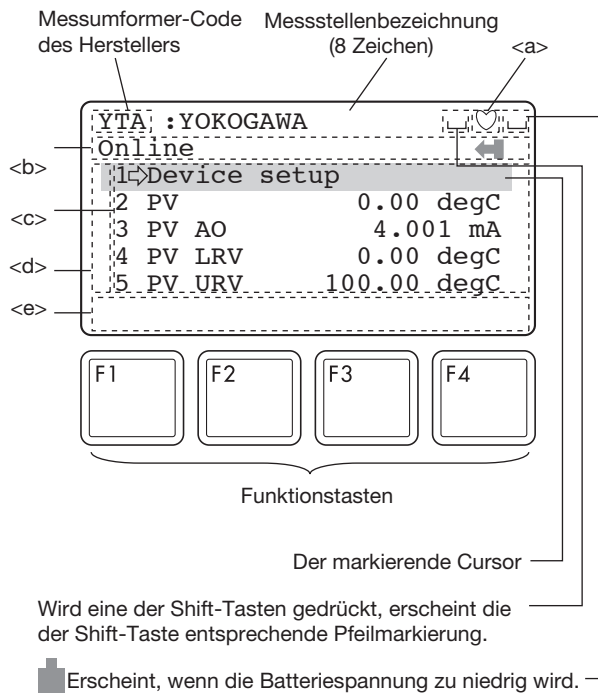


Abbildung 2.2.2 Anzeige

- <a> Erscheint und blinkt während der Kommunikation zwischen HART-Kommunikator und Messumformer. Beim „Burst“-Modus erscheint .
- <b> Im vorhergehenden Menü gewählte Punkte.
- <c> Unterpunkte von Menüpunkt <b>.
- <d> oder erscheint, wenn Menüpunkte aus der Anzeige gerollt werden.
- <e> Die Bezeichnungen der Funktionen der zugehörigen Funktionstasten werden angezeigt. Diese Bezeichnungen spiegeln die momentanen Auswahlmöglichkeiten wider.

F1	F2	F3	F4
<b>HELP</b> Aufruf des Hilfe-Menüs	<b>ON/OFF</b> Aktivierung/Deaktiv. einer binären Variablen	<b>ABORT</b> laufende Anwendung abbrechen	<b>OK</b> Information auf Bildschirm bestätigen
<b>RETRY</b> erneuter Versuch zur Kommunikation	<b>DEL</b> Zeichen oder „Hot Key“-Menüpunkt löschen	<b>ESC</b> Änderung nicht übernehmen	<b>ENTER</b> Bestätigung von anwenderdefinierten Daten
<b>EXIT</b> Verlassen des laufenden Menüs	<b>SEND</b> Datenversand oder Markieren von Sendedaten	<b>QUIT</b> Anwendung aufgrund eines Kommunikationsfehlers abbrechen	<b>NEXT</b> Verlassen des laufenden Menüs
<b>YES</b> Ja/Nein-Frage beantworten	<b>PGUP</b> zurückblättern	<b>PGDN</b> weiterblättern	<b>NO</b> Ja/Nein-Frage beantworten
<b>ALL</b> momentane Hot Key-Pos. in Hot Key-Menü aller Geräte aufn.	<b>PREV</b> zur vorherigen Meldung in der Liste gehen	<b>NEXT</b> zur nächsten Meldung in der Liste gehen	<b>ONE</b> Hot Key-Pos. nur für ein Gerät einstellen
<b>NEXT</b> zur nächsten Variablen in Offline-Einstellung springen	<b>SAVE</b> Information in Speicher- oder Datenmodul sichern	<b>HOME</b> zu Anfangsseite in Gerätebeschreibung gehen	
<b>FILTR</b> öffnet Menü für Anwendereinstellungen	<b>MARK</b> markiert die zum Feldgerät zu sendenden Konfigurationsvariablen	<b>BACK</b> zum Menü zurückblättern von dem aus HOME gedrückt wurde	
	<b>XPAND</b> detaillierte Konfigurationsinformationen zeigen	<b>EDIT</b> eine Prozessgröße editieren	
	<b>CMPRS</b> detail. Konfigurationsinformationen schließen	<b>ADD</b> momentane Pos. in Hot Key Menü aufn.	

F0303.EPS

Abb. 2.4 Funktionstasten

## 2.2.3 Aufruf von Menüpunkten

Der Menübaum in Abschnitt 2.3 zeigt die Menüstruktur mit allen Menüpunkten des HART-Kommunikators. Der gewünschte Menüpunkt kann leicht aufgerufen werden, wenn man sich die Menüstruktur einmal klargemacht hat. Wird der HART-Kommunikator an den Messumformer angeschlossen, erscheint nach dem Einschalten zunächst das „Online-Menü“. Rufen Sie nun den gewünschten Menüpunkt wie folgt auf:

### Tastenbetätigung

Es gibt zwei Möglichkeiten, den gewünschten Menüpunkt auszuwählen:

- Verwenden Sie die Tasten oder , um den gewünschten Punkt auszuwählen und drücken Sie dann .
- Geben Sie die Ziffer des gewünschten Menüpunktes ein.

Um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, betätigen Sie bitte die -Taste.

Werden **ABORT**, **ESC** oder **EXIT** angezeigt, drücken Sie die gewünschte Funktionstaste.

### Beispiel: Rufen Sie den Menübildschirm „Tag“ auf, um die Tag-Nummer zu ändern.

Schauen Sie zunächst nach, wo sich „Tag“ in der Menüstruktur befindet. Dann rufen Sie den Menübildschirm „Tag“ auf, indem Sie sich entsprechend durch den Menübaum bewegen.

**Anzeige** **Bedienschritte**

1. YTA:YOKOGAWA Online  
1 Device setup  
2 PV  
3 PV AO  
4 PV LRV  
5 PV URV

2. YTA:YOKOGAWA Device setup  
1 Process variables  
2 Diag/Service  
3 Basic setup  
4 Detailed setup  
5 Review

3. YTA:YOKOGAWA Basic Setup  
1 Tag  
2 PV Unit&Damp  
3 Range values  
4 Snr1 config  
5 Snr2 config

4. YTA:YOKOGAWA Tag  
Tag  
YOKOGAWA  
YOKOGAWA

Anzeige 1 erscheint, wenn der HART-Kommunikator eingeschaltet wird. Wählen Sie **Device setup**.

Wählen Sie **Basic setup**.

Wählen Sie **Tag**.

Der Einstellbildschirm für die Tag-Nummer wird angezeigt.

### 2.2.4 Daten eingeben, einstellen, senden

Die Dateneingabe in den HART-Kommunikator erfolgt mittels Tastatur und Betätigen von **ENTER (F4)**. Die Daten werden dann durch Drücken von **SEND (F2)** zum Messumformer übertragen. Beachten Sie bitte, dass keine Daten im Messumformer eingerichtet werden, wenn nicht **SEND (F2)** gedrückt wird. Alle Daten, die im HART-Kommunikator eingestellt werden, werden im Speicher gehalten, bis er ausgeschaltet wird. Damit können die Daten auf einmal zum Messumformer übertragen werden.

#### Bedienung

Daten im „Tag“-Bildschirm eingeben.

### Beispiel: Änderung von Tag YOKOGAWA zu FIC-1A.

Rufen Sie den Bildschirm zur Änderung der Messstellenbezeichnung auf (**Tag**-Bildschirm).

1. Device setup  
3. Basic setup  
1. Tag

YTA:YOKOGAWA  
Tag  
YOKOGAWA  
YOKOGAWA

HELP DEL ESC ENTER

Sobald der oben gezeigte Einstellbildschirm angezeigt wird, geben Sie bitte die Daten wie folgt ein:

Einzugebendes Zeichen	Tastendruck	Anzeige
F	[F4] DEF 8	F O K O G A W A
I	[F4] GHI 9	F I K O G A W A
C	[F4] ABC 7	F I C O G A W A
-	[F4] * : +	F I C - G A W A
1	[F4] STU 1	F I C - 1 A W A
A	[F4] ABC 7	F I C - 1 A W A
Löschen von Zeichen:	[F2] (DEL)	F I C - 1 A

F0306.EPS

**Anzeige** **Bedienschritte**

5. YTA:YOKOGAWA Tag  
YOKOGAWA  
FIC-1A

6. YTA:YOKOGAWA Basic setup  
1 Tag FIC-1A  
2 PV Unit&Damp  
3 Range values  
4 Snr1 config  
5 Snr2 config

7. YTA:FIC-1A Basic Setup  
1 Tag FIC-1A  
2 PV Unit&Damp  
3 Range values  
4 Snr1 config  
5 Snr2 config

Nach der Eingabe werden die Daten vom HART-Kommunikator durch Drücken der Taste **ENTER (F4)** übernommen.

Senden Sie die Daten durch Drücken von **SEND (F2)** zum Messumformer.

\* ♥ blinkt während der Kommunikation.  
[SEND] verschwindet, und damit ist die Übertragung abgeschlossen.

F0208.EPS

# 3 BETRIEB



## WICHTIG

Schalten Sie den Messumformer nicht unmittelbar nach der Eingabe über den HART-Kommunikator (nach dem Senden) aus. Wird der Messumformer innerhalb von 30 s nach dem Senden der Parameter ausgeschaltet, werden die Daten nicht gespeichert und das Gerät kehrt wieder zu den alten Einstellwerten zurück.



## HINWEIS

Den Sensor2 betreffende Parameter und Funktionen sind nur bei Modell YTA320 im Gerät vorhanden. Bei YTA110 und YTA310 stehen diese nicht zur Verfügung.

## 3.1 Parameterbeschreibung

Folgende Auflistung nennt die Funktionen der Parameter des YTA. Tabelle 3.1 stellt alle Parameter, deren Verwendung und deren Auswahloptionen im Detail vor.

- **Übersicht über die Konfigurationsdaten** (→ 3.3)
- **Sensorkonfiguration** (→ 3.4.1)  
Wird ein anderer Sensortyp angeschlossen, ist es erforderlich die zugehörigen Parameter neu zu konfigurieren.
- **Einstellung der Prozessvariablen** (→ 3.4.2)  
Als Prozessvariable kann die erste (PV = Primary Variable), zweite (SV = Secondary Variable), dritte (TV = Third Variable) oder vierte (4V = Fourth Variable) Variable zugewiesen werden. Die Prozessvariable kann auf der integrierten Anzeige oder dem Handterminal angezeigt werden. Die PV wird als analoges 4-20 mA-Signal ausgegeben.
- **Einstellung der Einheit** (→ 3.4.3)  
Auswahl der physikalischen Einheit für die Prozessvariablen PV, SV, TV und 4V. Zur Auswahl stehen °C, Kelvin, °F und °R. Wenn als Eingangsart mV oder Ohm spezifiziert wurden, verwendet der Messumformer als Einheit automatisch mV bzw. Ohm.
- **Einstellung des Bereichs** (→ 3.4.4)  
Stellen Sie den Eingangsbereich der Primärvariable (PV) ein, die als 4-20 mA-Signal aus-

gegeben wird. Der Bereich kann auf zwei Arten eingestellt werden:

- a) Einstellung über das Tatstenfeld
- b) Einstellung durch Anlegen von Eingangswerten

- **Einstellung der Dämpfungszeitkonstanten** (→ 3.4.5)

Die Einstellung der Dämpfungszeitkonstanten dient dazu, bei plötzlichen Änderungen des Eingangswertes einen Sprung des Ausgangswerts zu dämpfen.

- **Tag-Nummer, Meldung, Deskriptor** (→ 3.4.6, → 3.5.1)

Einstellung von Tag-Nummer, Meldung und Deskriptor in den zugehörigen Parametern.

- **Prüfungsausgabe** (→ 3.5.2)

Der Messumformer wird für Schleifenprüfungen dazu veranlasst, einen festen Strom von -2,5% bis 100% in Schritten zu 0,1% auszugeben.

- **Sensor-Burnout** (→ 3.5.3)

Konfiguration des Stromausgangswerts im Falle eines Sensorfehlers. Wählbar zu High (hoch), Low (tief) und einem anwenderspezifischen Wert.

- **Modus der integrierten Anzeige** (→ 3.5.4)

Auswahl der Inhalte, die auf der integrierten Anzeige dargestellt werden sollen.

- **Schreibschutz-Funktion** (→ 3.5.5)

Mit der Schreibschutz-Funktion lässt sich der Zugriff auf die Parameter sperren.

- **Sensor-Backup-Funktion** (→ 3.5.8)

Der Sensor-Backup veranlasst den Messumformer bei einem Fehler von Sensor1 den Eingang automatisch von Sensor1 auf Sensor2 umzuschalten und auszugeben.

- **Burst-Modus** (→ 3.5.9)

Im Burst-Modus sendet der Messumformer kontinuierlich ein im zugehörigen Parameter ausgewähltes Datenpaket.

- **Trimmen des Sensors** (→ 3.5.6)

Diese Funktion gestattet das Hinzufügen eines Kompensationsfaktors zur werksseitig vorgegebenen Linearisierungskurve, um das Eingangssignal des Sensors noch genauer abgleichen zu können.

- **Trimmen des Ausgangs** (→ 3.5.7)

Abgleich des Ausgangswerts. Siehe auch IM 01C50B01-01D-E, Kapitel 6 „Kalibrierung“.

Tabelle 3.1 Parameterliste

Position		HART-Kommunikator	Beschreibung	Seite
Memory		Tag	Tag-Nummer, bis zu 8 Zeichen	3-11
		Tag Ex	Tag-Erweiterung, bis zu 8 Zeichen	3-11
		Descriptor	Bis zu 16 Zeichen	3-11
		Message	Bis zu 32 Zeichen	3-11
		Date	mm/dd/yy	3-11
		Sensor1(2) snsr s/n	Seriennummer des angeschlossenen Sensors. 0 bis 16777215	—
Process Variable	Engineering Unit	PV units (SV,TV,4V)	°C, K, °F, °R (Hinweis 1)	3-8
	Range	LRV/URV	Messbereich über Tastatur einstellen.	3-9
		Apply values	Bereich für 4-20 mA-Signal wird durch Anlegen tatsächlicher Eingangssignale eingestellt.	3-10
	Damping time constant	PV Damp (SV,TV,4V)	Dämpfung des 4-20 mA-Ausgangs mit einem ganzzahligen Wert von 0-99 einstellen.	3-10
	PV damping holding point	PV damp point	Stellen Sie den %-Wert von PV ein, ab dem die Dämpfungsfunktion deaktiviert wird. Übersteigt PV diesen Wert, wird die Dämpfung deaktiviert und der Ausgang folgt PV.	3-10
	Variable mapping	PV is (SV,TV,4V)	Wert, der als PV verwendet werden soll, spez.: „Sensor1“, „Terminal Temperature(Term)“ und „Sensor1-Term“. SV, TV und 4V können ebenfalls spez. und auf der integr. Anzeige oder dem HART-Kommunikator angezeigt werden. YTA320 verfügt zusätzlich zu o. g. über folgende Variablen: „Sensor 2“, „Sensor2-Term“, „Average“ u. „Differential temperature“.	3-6
	Differential Directon	Diff direction (nur YTA320)	Bei Verwendung des Differenzwerts die Berechnungsrichtung einstellen: Sensor1-Sensor2 oder Sensor2-Sensor1.	3-8
Sensor1 Configuration	Sensor1 type	Snsr1 Type	Eingangsart spezifizieren.	3-5
	Sensor1 wire	Snsr1 Wire	Anzahl der Leiter bei Eingangsarten RTD oder Ohm spez.	3-5
	Sensor1 unit	Snsr1 unit	Wählen Sie als Einheit °C, K, °F oder °R. (Siehe Hinweis 1). Diese Einheit wird automatisch als Einheit für PV, SV, TV oder 4V behandelt, wenn Sensor1 verwendet wird.	3-5
	Sensor matching function (Hinweis 2)	Snsr1 Match Enbl	Sensorerkennungsfunktion aktivieren/deaktivieren. Bei „Ein“ können Parameter für Sensor-Koeffizienten geschr. werden.	3-17
		Snsr1 Match coefs	Sensorspezif. Koeffizient (Callender vanDusen oder IEC)	3-17
Terminal Temperature	Terminal Temp. unit	Term unit	Wählen Sie als Einheit °C, K, °F oder °R. (Siehe Hinweis 1). Diese Einheit wird automatisch als Einheit für PV, SV, TV oder 4V behandelt, wenn die Klemmentemp. verw. wird.	—
	CJC Function	CJC Select	Vergleichsstellentemperaturkompensation einstellen.	3-18
		CNST CJC Temp	Konstante für die Vergleichsstellenkomp. spezifizieren.	3-18
Sensor2 Configuration (YTA320 only)	Sensor2 type	Snsr2 Type	Eingangsart spezifizieren.	3-5
	Sensor2 wire	Snsr2 Wire	Anzahl der Leiter spezifizieren.	3-5
	Sensor2 unit	Snsr2 unit	Wählen Sie als Einheit °C, K, °F oder °R. (Siehe Hinweis 1). Diese Einheit wird automatisch als Einheit für PV, SV, TV oder 4V behandelt, wenn Sensor2. verw. wird.	3-5
	Sensor matching function (Hinweis 2)	Snsr2 Match Enbl	Sensorerkennungsfunktion aktivieren/deaktivieren. Bei „Ein“ können Parameter für Sensor-Koeffizienten geschr. werden.	3-17
		Snsr2 Match coefs	Sensorspezif. Koeffizient (Callender vanDusen oder IEC)	3-17
	Sensor Back-up Function (nur YTA320)	Enbl Snsr Bkup	Sensor-Backupmodus aktivieren/deaktivieren.	3-16
		Bkup state	Zeigt den Backup-Status an.	3-16
		Bkup Return Snsr1	Ermöglicht die Rückkehr von Sensor2 zu Sensor1 im Backup-Betrieb.	3-16

Hinweis 1: °F und °R stehen nur zur Auswahl, wenn Optionscode /D2 spezifiziert wurde.

Hinweis 2: Diese Parameter stehen nur bei Modellen YTA310/YTA320 mit Optionscode /CM1 zur Verfügung.

T0301\_1.EPS




Position		HART-Kommunikator	Beschreibung	Seite
Output	Sensor burn-out Output	Snsr burnout type	Richtung/Wert der Ausgabe bei einem Sensorfehler: wählbar sind Low, High, Aus od. ein anwenderspez. Wert (mA od. %).	3-11
	Output in CPU failure	AO Alm typ	Zeigt die aktuell mit dem Hardware-Schalter auf der CPU-Platine eingestellte Ausgaberrichtung bei CPU-Fehler an.	3-11
	Burst mode	Burst option	Wählen Sie die Art von Daten aus, die kontinuierlich gesendet werden sollen: (1)PV, (2)Ausgabe in % d. M. & Strom, (3)PV und Ausgabe in Strom.	3-16
		Burst mode	Burstmodus aktivieren/deaktivieren.	3-16
	Multi-drop mode	Poll addr	Polling-Adresse einstellen (0 bis 15).	3-17
Display (Hinweis 3)	Display select	Process Disp, %/mA Disp, Err-No Disp, Bar graph, Matrix Disp	Auf der integr. Anzeige anzuzeigende Positionen wählen.	3-12
	Display update period	Disp update	Anzeigenaktualisierungsrate zu schnell, normal und langsam wählen.	3-13
Monitoring	Process Variable	PV,SV,TV,4V	Prozessvariablen.	—
	Output in %	PV % rng	Variable für die Ausgabe in %	—
	Output in mA	PV AO	Variable für das 4-20 mA-Ausgangssignal	—
	Terminal Temperature	Term	Variable für die Klemmentemperatur	—
Maintenance	Test Output	Loop test	Für Schleifenprüfungen kann der Ausg. auf 4, 20 mA oder einen gewünschten Wert von 3,6 - 21,6 mA festgel. werden.	3-11
	Self-diagnostics	Self test	Überprüfung des Messumformer-Status. Bei Erkennen eines Fehlers wird die zugehörige Meldung angezeigt.	3-19
		Master test	CPU des Messumformers rücksetzen und Status prüfen.	—
		Status	Diagnoseergebnisse anzeigen.	3-19
		Set warning enbl	Warnmeldungen zeigen/verbergen.	3-22
		Error log view	Bis zu 4 Fehlerprotokolle werden im EEPROM gespeichert.	3-22
		Max/Min log	Maximal- und Minimalwerte von PV, SV, TV, 4V und der Klemmentemperatur, die während des Betriebs aufgetr. sind.	3-22
		Operate Time	Betriebsdauer ab dem letzten Einschaltzeitpunkt.	3-22
		Power Check	Zur Erkennung von kurzzeitigen Spannungsausfällen.	3-22
	Write Protect	Write protect	Anzeige, ob Parameteränderungen zugelassen/gesperrt sind.	3-13
		Enable wrt 10 min	Der Schreibschutz wird für 10 Minuten aufgehoben, wenn das vereinbarte Passwort eingegeben wird.	3-14
		New password	Neues Passwort eingeben.	3-14
		Software Seal	Zeigt an, ob das „Joker“-Passwort während des Betriebs verwendet wurde.	3-14
Adjustment	Sensor trim (Sensor1/2)	Input trimming mode	Wahl des Modus für den Eingangsabgleich. Wählb. Modus hängt ab von Kalibriergerät und Anzahl der Kalibrierpunkte.	3-14
		Snsr1(2) trim act	Wählen Sie die Art der Aktion für den Eingangsabgleich.	3-14
		S1(2) trim zero/gain	Hinzufügen eines Kompensationsfaktors zur werksseitig im Messumformer eingestellten Linearisierungskurve.	3-14
	Analog output trim	D/A trim, Scaled D/A trim	Abgleich des 4-20 mA-Ausgangssignals.	3-15
Referential Information		Distributor Model Dev.id Final asmbly num Universal rev Fld dev rev Software rev PV LSL PV USL Snsr1(2) LSL Snsr1(2) USL Snsr1(2) snsr Term LSL Term USL	Yokogawa YTA110/YTA310/YTA320      Unterer Grenzwert für die Primärvariable. Oberer Grenzwert für die Primärvariable. Unterer Grenzwert für Sensor 1(2)-Eingang. Oberer Grenzwert für Sensor 1(2)-Eingang. Information zur Seriennummer Unterer Grenzwert für die Klemmentemperatur. Oberer Grenzwert für die Klemmentemperatur.	—

Hinweis 3: Nur zutreffend, wenn die integrierte Anzeige bei der Bestellung spezifiziert wurde.

T0301\_2.EPS

## 3.2 Menübaum

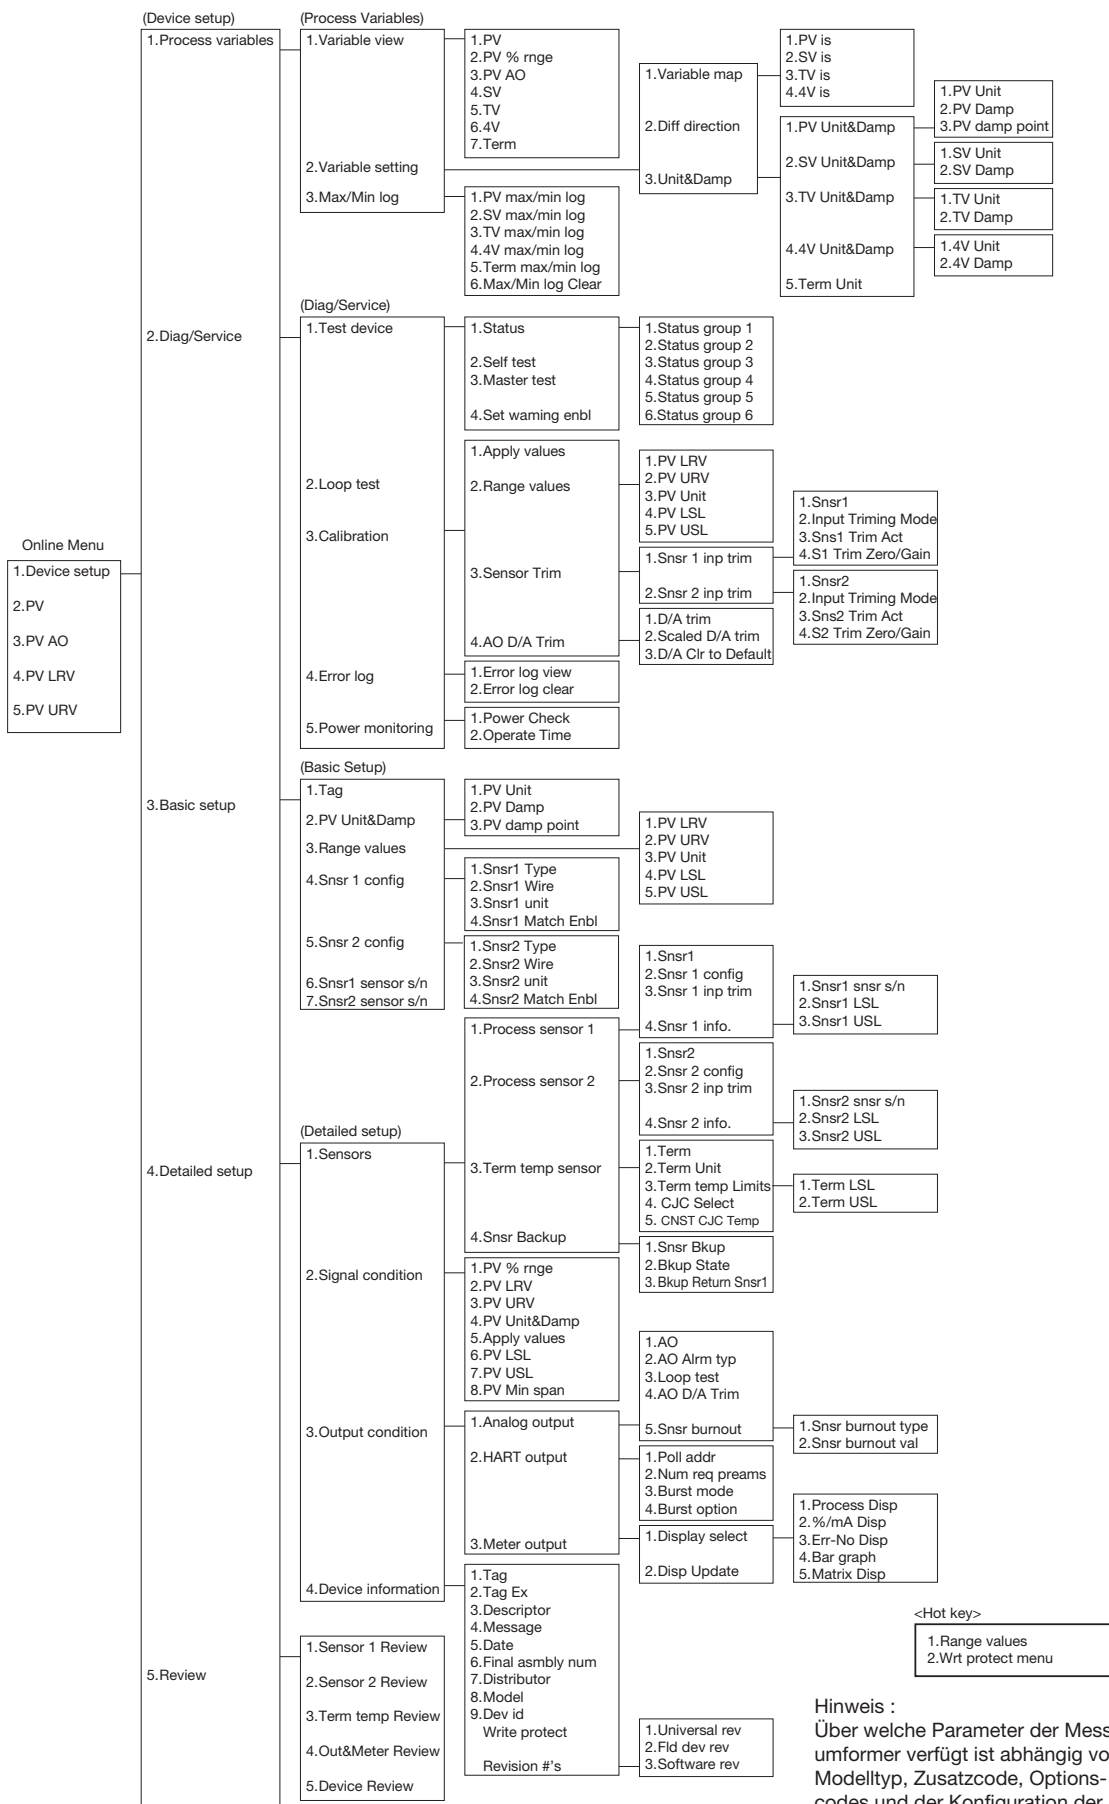



## 3.3 Konfigurationsübersicht

Bevor der Betrieb des Messumformers aufgenommen wird, überprüfen Sie die Konfigurationseinstellungen des Messumformers in der Konfigurationsübersicht, um sicherzustellen, dass die Einstellungen zur aktuellen Applikation passen.


<b>1. Device setup</b> 	Rufen Sie die „ <b>Review</b> “-Anzeige auf. Die Parameter sind in Gruppen zusammengefasst, die einzeln aufgerufen werden können.
<b>5. Review</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">         YTA :          Review          1. Sensor 1 Review          2. Term temp Review          3. Out &amp; Meter Rev          4. Device Review  <div style="text-align: right;">           SAVE HOME         </div> </div>	Rufen Sie die gewünschte Übersichtsgruppe auf und blättern Sie durch die Liste, um jede Variable zu überprüfen. Für die Konfiguration der Übersichtsanzeige siehe 3.4 „Parametereinstellungen“.

## 3.4 Parametereinstellungen

### 3.4.1 Sensorkonfiguration

Wird ein anderer Sensortyp verwendet, ist es erforderlich die Parameter, die zur Festlegung des Sensortyps dienen, im Messumformer zu ändern. Abbildung 3.1 zeigt die Verdrahtungsanschlüsse an die Messumformer-Eingangsklemmen und die zugehörigen Parameter für den Sensortyp für jedes Verdrahtungsbeispiel. Beachten Sie bitte, dass die Eingänge TC und mV als Gruppe A und die Eingänge RTD und Ohm als Gruppe B zusammengefasst sind.

Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen zwischen Eingangsklemmen und Temperatursensoren korrekt ausgeführt sind und stellen Sie in den zugehörigen Parametern den Sensortyp und die Anzahl der Anschlüsse ein.

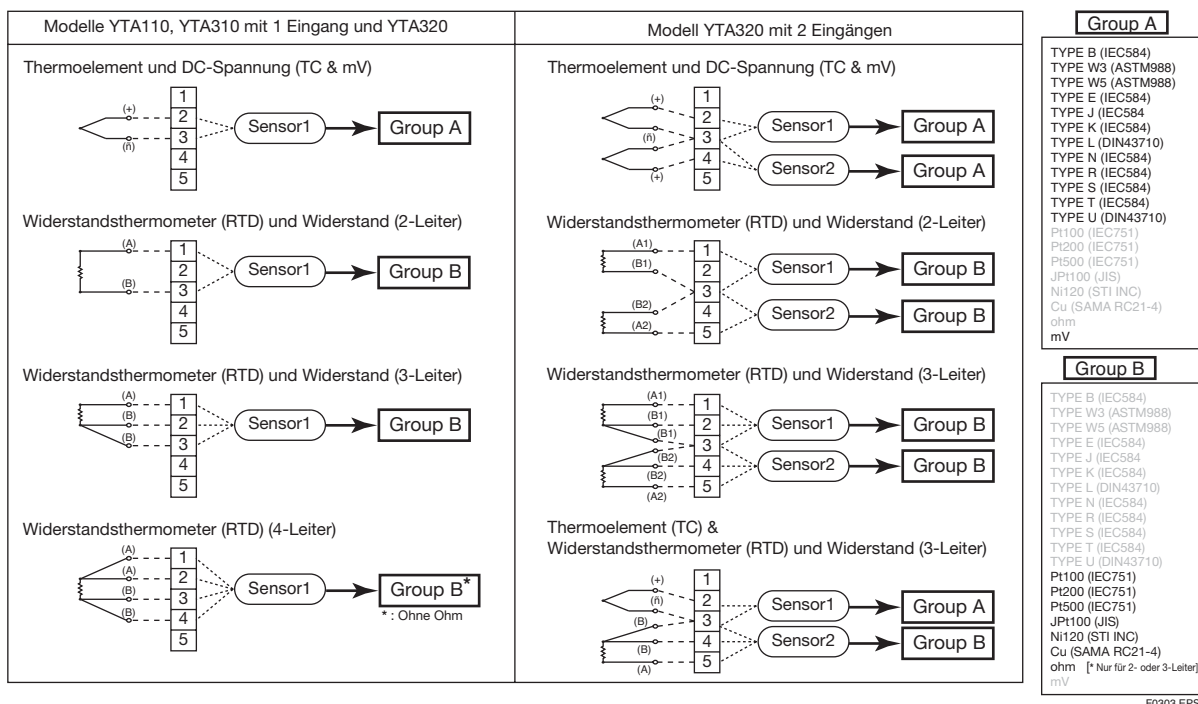

Beispiel: Als Eingang für „Sensor1“ Pt100, 4-Leiter einst.  
Die Einheit für Sensor1 auf „°C“ einstellen.

**1. Device setup**  
↓  
**3. Basic setup**  
↓  
**4. Snsr 1 config**

Rufen Sie die Anzeige „Snsr 1 config“ auf.

**1**

```
YTA :
Snsr 1 config
1. Snsr1 Type
2. Snsr1 Wire 3 Wire
3. Snsr1 unit deg C
```

Drücken Sie „1“, um die Anzeige „Snsr1 Type“ aufzurufen.

**2**

```
YTA :
Snsr1 type
Pt100(IEC751)
PT100(IEC751)
PT200(IEC751)
PT500(IEC751)
JPT100(JIS)
```

Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach oben/unten bis der gewünschte Sensortyp grau markiert ist. Drücken Sie **ENTER[F4]**, um die Einstellung zu übernehmen.

Bei der Auswahl der Eingangsarten TC und mV wird die Anzahl der Leiter automatisch auf „2 Wire“ eingestellt. Es ist nicht erforderlich die Einstellung im Parameter „Snsr1 Wire“ zu ändern.

**3**

```
YTA :
Snsr 1 config
1. Snsr1 Type
2. Snsr1 Wire 3 Wire
3. Snsr1 unit deg C
```

Wählen Sie „2“, um die Konfigurationsanzeige „Snsr1 Wire“ aufzurufen.

**4**

```
YTA :
Snsr1 Wire
3 Wire
2 Wire
3 Wire
4 Wire
```

Bewegen Sie den Cursor nach unten bis die gewünschte Position grau unterlegt ist. Drücken Sie **ENTER[F4]**.

**5**

```
YTA :
Snsr 1 config
1. Snsr1 Type
2. Snsr1 Wire 4 Wire
3. Snsr1 unit deg C
```

Wählen Sie „3.Snsr1 unit“, um die Einheit für Sensor1 einzustellen.

**6**

```
YTA :
Sensor1 unit
degC
Kelvin
```

Blättern Sie mit den -Tasten durch die Liste bis die gewünschte Position gewählt ist. Drücken Sie **ENTER[F4]**.

**7**

```
YTA :
Snsr 1 config
1. Snsr1 Type
2. Snsr1 Wire 4 Wire
3. Snsr1 unit deg C
```

Drücken Sie **SEND[F2]**, um die Einstellung wirksam zu machen. Warten Sie bis **SEND** verschwunden ist.

### 3.4.2 Einstellung der Prozessvariablen

Als Prozessvariable kann die erste (PV = Primary Variable), zweite (SV = Secondary Variable), dritte (TV = Third Variable) oder vierte (4V = Fourth Variable) Variable zugewiesen werden. Die Prozessvariable kann auf der integrierten Anzeige oder dem Handterminal angezeigt werden. Die Primärvariable PV wird als analoges 4-20 mA-Signal ausgegeben. Es ist daher erforderlich diese Variable immer als PV einzustellen. Die zweite, dritte und vierte Variable können als „Not used“ (nicht verwendet) definiert werden, wenn diese nicht benötigt werden.

Vor der Zuweisung der Prozessvariablen muss zuerst die Konfiguration von Sensor1 und Sensor2 (bei YTA320) vorgenommen werden.

## 1. Device setup



## 1. Process Variables



## 2. Variable setting



## 1. Variable map

Rufen Sie die Anzeige „**Variable map**“ auf.

1

```
YTA :
PV is Snsr1
SV is Term
TV is Not used
4V is Not used
Pressing 'OK' to change
them.
```

ABORT OK



Die hier gezeigte Anzeige ist ein Beispiel für eine mögliche Einstellung der Prozessvariablen. Drücken Sie **OK[F4]**.

2

```
YTA :
PV is
Snsr1
Snsr1-Term
Term
```

ABORT ENTER



Blättern Sie mit den Pfeiltasten bis zur gewünschten Position. Drücken Sie **ENTER[F4]**, um den Sensortyp einzustellen. Folgendes steht zur Auswahl:

[Für YTA110, YTA310]

Sensor1

Sensor1 - Terminal Temperature

Terminal Temperature

[Für YTA320]

Wie oben, plus:

Sensor2

Sensor2 - Terminal Temperature

Diff : Sensor2-Sensor1 oder

Sensor1-Sensor2

Average : (Sensor1+Sensor2)/2

3

```
YTA :
SV is
Not used
Snsr1
Snsr1-Term
Term
Not used
```

ABORT ENTER



Wiederholen Sie diese Bedienschritte für SV, TV und 4V. Wollen Sie die Einstellung so übernehmen wie sie ist, drücken Sie **ENTER[F4]**, um zur nächsten Variablenanzeige zu schalten. Zum Abbruch aller bisher gemachten Einstellungen drücken Sie **ABORT[F3]**.

4

```
YTA :
PV is Snsr1
SV is Term
TV is Not used
4V is Not used
Pressing 'OK' will
send them.
```

ABORT OK



Drücken Sie **OK[F4]**, um die Einstellungen wirksam zu machen.



## HINWEIS

Die Sensortypen „Non-standard 1“ und „Non-standard 2“ werden immer angezeigt. Sie können jedoch nur eingestellt werden, wenn werksseitig eine bei der Bestellung spezifizierte Option vorinstalliert wurde.



## HINWEIS

1. Werden SV, TV und 4V nicht benötigt, ist es empfehlenswert die Einstellung für diese Variablen auf „**Not used**“ eingestellt zu lassen, um die Leistung des Geräts zu optimieren.
2. Jede Prozessvariable, z. B. „**Sensor1**“, kann nur einer einzigen Variable zugewiesen werden. Falls „**Sensor1**“ bereits als PV definiert ist, kann „**Sensor1**“ nicht gleichzeitig als SV, TV oder 4V spezifiziert werden.
3. Bei der Auswahl von „**Diff**“, „**Avg**“, „**Snsr1-Trem**“ oder „**Snsr2-Trem**“ sollte der Sensortyp, der für Sensor1 und Sensor2 eingestellt wird, aus einer der folgenden drei Gruppen gewählt werden: Temperatursensor (TC und RTD), DC-Spannung oder Widerstand. Eine Kombination, z. B. Temperatursensor und DC-Spannung, ist nicht zulässig, da aufgrund des unterschiedlichen Einheitensystems keine korrekte Berechnung durchgeführt werden kann.
4. Bei der Auswahl von „**Snsr1-Trem**“ oder „**Snsr2-Trem**“ sollten DC-Spannung und Widerstand nicht für Sensor1 oder Sensor2 eingestellt werden.

## Diff Direction (bei YTA320)

Falls als Prozessvariable „Diff“ gewählt wird, ist es erforderlich die Richtung der Differenzberechnung zu spezifizieren: Sensor1-Sensor2 oder Sensor2-Sensor1.

**1**

YTA :  
Variable setting  
1 Variable map  
2 Diff direction  
3 Unit&Damp  

SAVE HOME

V W X

2

Wählen Sie „2“, um zur Einstellung der Differenzberechnungsrichtung zu gelangen.

**2**

YTA :  
Diff direction  
Snsr1-Snsr2  
Snsr2-Snsr1  

ESC ENTER

↓

Wählen Sie die Richtung der Differenzberechnung. Drücken Sie **ENTER[F4]**.

**3**

YTA :  
Variable setting  
1 Variable map  
2 Diff direction  
3 Unit&Damp  

SEND HOME

F2

Drücken Sie **SEND[F2]**, um die Einstellungen wirksam zu machen. Warten Sie bis **SEND** verschwunden ist.

## 3.4.3 Einheit

Sofern die gewünschte Einheit bei der Bestellung spezifiziert wurde, wird sie vor dem Versand eingestellt. Wenn Sensor1 (oder Sensor2) oder Klemmentemperatur als PV, SV, TV oder 4V festgelegt werden, wird die Einheit, die für Sensor1 (oder Sensor2) oder Klemmentemperatur gewählt wurde, automatisch als die Einheit für diese Prozessvariablen behandelt. Siehe hierzu 3.4.1 Sensorkonfiguration. Wird ein anderer Wert als PV, SV, TV oder 4V festgelegt, ist es möglich, für diese Variablen eine unabhängige Einheit zu spezifizieren.

Beispiel: Ändern der Einheit für PV von „°C“ in „°F“.

\* „°F“ ist nur wählbar, wenn Code /D2 spez. wurde.

**1**

YTA :  
Hot key  
1 Range values  
2 Chng Wrt Protect  

HELP DEL ESC ENTER

→

1

Drücken Sie den Hotkey und wählen Sie „1. Range values“.

**2**

YTA :  
Range values  
1 PV LRV 0.00 degC  
2 PV URV 100.00 degC  
3 PV Unit degC  
4 PV LSL -200.00 degC  
5 PV USL 850.00 degC  

HELP DEL ESC ENTER

Y Z /

3

Wählen Sie „3. PV Unit“, um die Einheit einzustellen.

**3**

YTA :  
Snsr1 unit  
degC  
degF  
degR  
Kelvin  

DEL ESC ENTER

↓

F4

Wählen Sie die gewünschte Einheit und drücken Sie **ENTER[F4]**.

**4**

YTA :  
Range values  
1 PV LRV 0.00 degC  
2 PV URV 100.00 degC  
3 PV Unit degF  
4 PV LSL -200.00 degC  
5 PV USL 850.00 degC  

HELP SEND

F2

Drücken Sie **SEND[F2]**, um die Einstellungen wirksam zu machen.

**5**

YTA :  
Hot key  
1 PV LRV 32.00 degF  
2 PV URV 212.00 degF  
3 PV Unit degF  
4 PV LSL -328 degF  
5 PV USL 1562 degF  

HELP

Warten Sie bis **SEND** verschwunden ist.

Die Einheit für SV, TV und 4V kann im Menü „Unit&Damping“ geändert werden. Rufen Sie das Menü wie folgt auf: [1. Device setup → 1. Process variables → 2. Variable setting → Unit&Damp.]


### 3.4.4 Bereichsänderungen

Der Bereich von PV, der dem 4 bis 20 mA-Ausgangssignal entsprechen soll, wird werksseitig auf die vom Kunden spezifizierten Werte eingestellt. Zur Änderung des Bereichs gehen Sie bitte wie folgt vor:


Beispiel: Änderung des Bereichs von „0 bis 100 °C“ in „50 bis 200 °C“.

#### (1) Tastatureingabe – LRV und URV


**1**

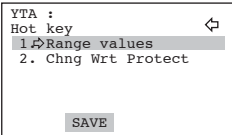


**2**

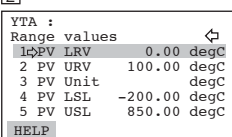


**3**

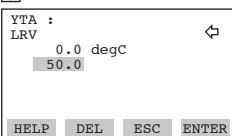


**4**

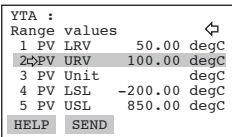

**5**

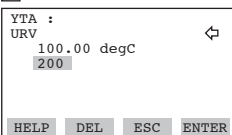

**6**

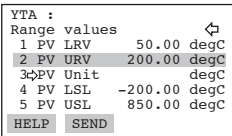

Drücken Sie den Hotkey und wählen Sie „Range values“.

Wählen Sie „1 PV LRV“, um den unteren Bereichsgrenzwert einzustellen. Die Einstellgrenzen für den gewählten Sensor sind in „4 PV LSL“ und „5 PV USL“ vorgegeben.

Geben Sie „50“ ein und drücken Sie **ENTER[F4]**.

Um den oberen Grenzwert einzustellen, wählen Sie „2 PV URV“. Die Einstellgrenzen für den gewählten Sensor sind in „4 PV LSL“ und „5 PV USL“ vorgegeben.

Geben Sie „200“ ein und drücken Sie **ENTER[F4]**.

Drücken Sie **SEND[F2]**, um die Einstellung wirksam zu machen. Warten Sie bis **SEND** verschwunden ist.



#### HINWEIS

Der Kalibrierbereich kann unter den folgenden Bedingungen mit  $LRV > URV$  eingestellt werden, wodurch das 4 bis 20-mA-Signal umgekehrt wird:

$$LSL \leq LRV \leq USL$$

$$LSL \leq URV \leq USL$$

$$|URV - LRV| \geq \text{minimale Spanne}$$

## (2) Bereichsänderung durch Anlegen tatsächlicher Eingangssignale

Mit dieser Funktion lassen sich obere und untere Bereichsgrenze automatisch auf das jeweils angelegte tatsächliche Eingangssignal einstellen.

**1. Device setup**  
↓  
**2. Diag/Service**  
↓  
**3. Calibration**  
↓  
**1. Apply values**

**1**

YTA:  
WARN-Loop should be  
removed from  
automatic control  
  
ABORT OK

F4

Drücken Sie **OK[F4]**, um den Regelkreis auf manuell umzuschalten.

**2**

YTA :  
Set the:  
1 4mA  
2 20mA  
3 Exit  
  
ABORT ENTER

F4

Um den unteren Bereichsgrenzwert einzustellen, wählen Sie „**1. 4mA**“ und drücken Sie **ENTER[F4]**.

**3**

YTA :  
Apply new 4ma input  
  
ABORT OK

F4

Weisen Sie den Eingangswert, der 4 mA entsprechen soll, zu. Wenn sich der Eingangswert stabilisiert hat, drücken Sie **OK[F4]**.

**4**

YTA :  
Current applied  
process value:50.10 degC  
1 Set as 4mA value  
2 Read new value  
3 Leave as found  
  
ABORT ENTER

F4

Der untere Grenzwert soll auf „50.10 degC“ geändert werden.

- Wahl der Positon 1 übernimmt den Wert von 50.10degC.
- Wahl der Positon 2 liest erneut den Wert für den unteren Grenzwert ein.

Um für den unteren Grenzwert „50.10“ zu spez., wählen Sie 1 und drücken Sie **ENTER[F4]**.

**5**

YTA :  
Set the:  
1 4mA  
2 20mA  
3 Exit  
  
ABORT ENTER

F4

Wählen Sie „**2. 20mA**“ und drücken Sie **ENTER[F4]**. Weisen Sie den Eingangswert, der 20 mA entsprechen soll, zu und wählen Sie diesen Wert als oberen Grenzwert mit **ENTER[F4]**. (Siehe [3] und [4].) Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, wählen Sie „**3.Exit**“ und drücken Sie **ENTER[F4]**.

## 3.4.5 Dämpfungszeitkonstante

Die Einstellung der Dämpfungszeitkonstanten bewirkt, dass sich die Prozessvariable bei einer plötzlichen Änderung des Eingangswerts langsamer ändert. Stellen Sie hier einen Wert von 0 bis 99 Sekunden ein.

Ist die Dämpfungszeitkonstante beispielsweise auf 2 s eingestellt, verrechnet der Messumformer den Messwert pro Abtastintervall gemäß der Dämpfungsgleichung so, dass nach 2 Sekunden ein Ausgangswert von 63% des Eingangswerts erreicht wird.

Die Dämpfungszeitkonstante wird wirksam, wenn der Temperatursprung innerhalb 2% des Messbereichs stattfindet. Diese Dämpfungsschwelle lässt sich über den „PV damp point“-Parameter einstellen.

Beispiel: Dämpfungszeitkonstante für PV auf „5 s“ einstellen.

**1. Device setup**  
↓  
**1. Process variables**  
↓  
**2. Variable setting**  
↓  
**Unit & Damp**  
↓  
**1. PV Unit&Damp**

**1**

YTA :  
PV Unit&Damp  
1 PV Unit degC  
2 PV Damp 2 s  
3 PV damp point 2 %  
  
HELP SAVE HOME

V W X  
2

Wählen Sie „**2**“, um die Anzeige „**PV damp**“ aufzurufen.

**2**

YTA :  
Snsr1 damp  
2 s  
5  
  
HELP SAVE ABORT ENTER

M N O  
5  
F4

Geben Sie den gewünschten Wert ein und drücken Sie **ENTER[F4]**.

**3**

YTA :  
PV Unit&Damp  
1 PV Unit degC  
2 PV Damp 5 s  
3 PV damp point 2 %  
  
HELP SEND HOME

F2

Drücken Sie **SEND[F2]**, um die Einstellung wirksam zu machen. Warten Sie bis **SEND** verschwunden ist. Sofern erforderlich, ändern Sie die Einstellung für „PV damp point“.

### 3.4.6 Tag-Nummer

Einzelheiten zur Änderung der Tag-Nr. siehe 2.2.4 „Daten eingeben, einstellen, senden“.

Als Tag können bis zu 8 Zeichen eingegeben werden.

Beispiel: Tag-Nr. von „YOKOGAWA“ in „FIC-1A“ ändern.

<b>1. Device setup</b> ↓ <b>3. Basic Setup</b> ↓ <b>1. Tag</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">           YTA : YOKOGAWA            Tag No.            YOKOGAWA            YOKOGAWA         </div> <div style="margin-top: 5px;">           HELP DEL ESC ENTER         </div>	<p>Rufen Sie die Anzeige „Tag No.“ auf.</p> <p>Geben Sie die gewünschte Bezeichnung ein und drücken Sie <b>ENTER[F4]</b>.</p>
--	---

Siehe Abschnitt 2.2.4.

## 3.5 Detaillierte Konfiguration

### 3.5.1 Geräteinformation

Folgende Geräteinformationen können eingestellt werden:

Tag:	Bis zu 8 Zeichen
Tag-Erweiterung:	Zusatzinformation zur Tag-Nummer, bis zu 8 Zeichen
Deskriptor:	Bis zu 16 Zeichen
Meldung:	Bis zu 32 Zeichen
Datum:	MM/TT/JJ (MM = Monat, TT = Tag, JJ = Jahr)

Rufen Sie das Menü „Device information“ auf:

[1. Device setup → 4. Detailed setup → 4. Device information]

### 3.5.2 Prüfausgabe

Mit dieser Funktion kann ein fester Ausgangsstrom von 3,2 mA (–5 %) bis 21,6 mA (110 %) für Schleifenprüfungen ausgegeben werden.

Rufen Sie das Menü „Loop test“ auf:

[1. Device setup → 2. Diag/service → 2. Loop test]

Schalten Sie den Regelkreis in den manuellen Modus, indem Sie OK [F4] drücken. Folgende Möglichkeiten für den Ausgang stehen zur Auswahl:

4 mA:	Gibt einen Strom von 4 mA aus.
20 mA:	Gibt einen Strom von 20 mA aus.
Other:	Ausgabe des mit Tasteneingabe eingestellten Werts in mA.
End:	Beenden der Einstellung




### VORSICHT

1. Das Prüf-Ausgangssignal wird für die Dauer von etwa zehn Minuten ausgegeben und dann automatisch zurückgesetzt. Das Prüfsignal wird auch dann für eine Dauer von etwa zehn Minuten ausgegeben, wenn während der Prüfung die Stromversorgung des HART-Kommunikators ausgeschaltet oder die Kommunikationsverbindung unterbrochen wird.
2. Durch Betätigen der Taste F4 (OK) kann das Prüfsignal sofort abgebrochen werden.



### HINWEIS

Wenn der Messumformer mit der integrierten Anzeige ausgestattet ist, erscheint auf der Anzeige F.O.

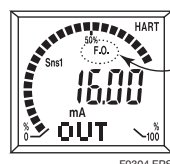

„F.O.“ leuchtet.

### 3.5.3 Burnout-Funktion

#### a) Sensor-Burnout

Stellen Sie den Burnout-Modus für den Fall eines Sensorfehlers oder einer Verbindungsunterbrechung ein.

Rufen Sie das Menü „Snsr burnout type“ auf:

[1. Device setup → 4. Detailed setup → 3. Output condition → 1. Analog output → 5. Snsr burnout]

Wird ein Sensorfehler erkannt, gibt der Messumformer einen der folgenden Werte aus:

Low:	Gibt ein Signal von 3,6 mA aus
High:	Gibt ein Signal von 21,6 mA aus
User(mA):	Gibt einen vom Anwender festgelegten Wert in mA aus. Einstellbar von 3,6 bis 21,6 mA.
User(%):	Gibt einen vom Anwender festgelegten Wert in % aus. Einstellbar von -2,5 bis 110 %.
Off:	Der Ausgangswert im Fehlerfall ist nicht festgelegt.




### HINWEIS

Wenn als Sensor-Burnout „Off“ eingestellt wird, gibt der Messumformer bei einem Sensorfehler irgendeinen undefinierten Wert aus. Beachten Sie dies bitte, wenn Sie die Burnout-Funktion auf „Off“ einstellen.



Während der Sensor-Burnout-Zeit wird die Meldung, dass ein Sensor1-Fehler bzw. ein Sensor2-Fehler aufgetreten ist, generiert. Siehe Abschnitt 3.6.1 für nähere Informationen.

Ist der Messumformer mit der integrierten Anzeige ausgestattet erscheint bei einem Fehler in der Anzeige „Abn.“ wie in Abbildung 3.2 gezeigt.

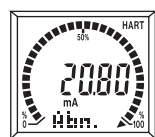

Zeigt „Abn.“ an.

F0306.EPS

**Abb. 3.2 Darstellung eines Burnout-Fehlers in der integrierten Anzeige**

### b) Burnout bei Hardware-Fehler

Der Burnoutstatus des Messumformers bei einem Hardware-Fehler wird mittels eines Jumpers auf der CPU-Platine eingestellt. Die aktuelle Einstellung kann im Parameter „AO Alm type“ überprüft werden.

Rufen Sie das Menü „AO Alm type parameter“ auf:

[1. Device setup → 4. Detailed setup → 3. Output condition → 1. Analog output → 2. AO Alm type]

## 3.5.4 Einstellung des Anzeigemodus der integrierten Anzeige

Ist der Messumformer mit der integrierten Anzeige ausgestattet, können für diese die anzuzeigenden Inhalte und die Anzeigenaktualisierungsrate eingestellt werden.

Rufen Sie das Menü „Meter output“ auf:

[1. Device setup → 4. Detailed setup → 3. Output condition → 3. Meter output]

### 1) Auswahl der Anzeigenart


#### a) Prozesswert-Anzeige

Auswahl der Prozessgrößen, die auf der Anzeige dargestellt werden sollen.

Die Prozessgröße(n) und der Ausgangswert (siehe Anzeige b) werden abwechselnd angezeigt. Wählen Sie aus folgenden Optionen:

- PV
- SV
- TV
- 4V
- PV, SV

Zeigt den PV-Wert an.

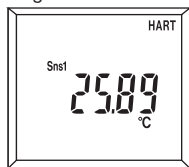

F03541

Zeigt den Ausgangswert.



F03542

### b) Anzeige von %/mA

Art des Ausgangswerts, der in der integrierten Anzeige dargestellt werden soll. Wählen Sie aus folgenden:

- mA
- %
- mA, %
- Inhibit

Wird die Anzeige von sowohl mA als auch % gewählt, werden die Werte abwechselnd angezeigt. Die Prozessgröße(n) und der Ausgangswert (siehe Anzeige a) werden abwechselnd angezeigt. Die Einheit der jeweils angezeigten Prozessgröße leuchtet. Wird „Inhibit“ spezifiziert, wird kein Ausgangswert angezeigt.


### c) Anzeige von Fehlern

Auswahl, ob im Fehlerfall Fehlercodes angezeigt werden sollen oder nicht. Bei Wahl von „Show“ wird der Fehlercode des aufgetretenen Fehlers angezeigt. Bei Wahl von „Inhibit“ wird im Fehlerfall kein Fehlercode angezeigt.

### d) Balkenanzeige

Auswahl, ob der Ausgangswert zusätzlich als Balkenanzeige dargestellt werden soll oder nicht. Bei Wahl von „Show“ wird der Ausgangswert in einer Balkenanzeige mit 32 Segmenten angezeigt. Bei Wahl von „Inhibit“ ist die Balkenanzeige deaktiviert.

Zeigt einen Balken an.

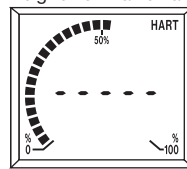


F03542



### e) Anzeige des Punktmatrix-Bereichs

Zeigt den PV-Wert und den Sensortyp an

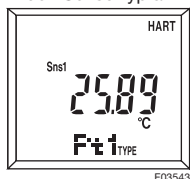

Auswahl von Informationen, die im unteren Punktmatrix-Bereich der Anzeige dargestellt werden sollen.

Process: Zeigt die Bezeichnung der Prozessgröße, die im digitalen Anzeigebereich dargestellt ist, an (z. B. PV).

Type: Zeigt die Art des Eingangssensors an.

Wire: Zeigt die Anzahl der Leiter des Eingangssensors an.

Process, Type: Zeigt abwechselnd Prozessgröße und Sensortyp an.

Type, Wire: Zeigt abwechselnd Sensortyp und Anzahl der Leiter an.

Inhibit: Keine Punktmatrix-Anzeige.

### 2) Aktualisierungsintervall (Disp Update)

Das Aktualisierungsintervall für die Anzeige kann zu Normal, Fast (schnell) und Slow (langsam) gewählt werden.



#### HINWEIS

Wird der Messumformer bei Temperaturen unter -10°C eingesetzt, kann die Reaktionszeit der Anzeige sich verlangsamen. Es ist dann empfehlenswert, die Aktualisierungsgeschwindigkeit auf normal oder langsam einzustellen.

### 3.5.5 Schreibschutz

Die Konfigurationsdaten des YTA werden mit der Schreibschutzfunktion geschützt. Die Schreibschutzfunktion kann sowohl über die Hardware als auch über die Software eingestellt werden. Die Einstellung der Hardware ist dabei vorrangig. Drücken Sie den Hotkey und wählen Sie „2. Wrt protect menu“. Der aktuelle Status wird im Parameter „1. Write protect“ angezeigt.

#### 3.5.5.1 Schreibschutz-Status

Drücken Sie den Hotkey und wählen Sie „2. Wrt protect menu“. Der aktuelle Status wird im Parameter „1. Write protect“ angezeigt.


Yes: Es ist entweder die Hardware- oder die Software-Schreibschutzfunktion aktiv. Mit dem Hinweis [In write protect mode] wird darauf verwiesen, dass Konfigurationsänderungen unzulässig sind.

#### 3.5.5.2 Hardware-Schreibschutz

Der Hardware-Schreibschutz wird mit einer Steckbrücke (SW2) auf der CPU-Platine aktiviert bzw. deaktiviert.

Steckerposition SW2	Schreibschutz-Status
	Kein Schreibschutz
	Schreiben gesperrt

N  
SW1  
Steckbrücke für Burnout-Ausgaberrichtung bei einem Burnout-Fehler

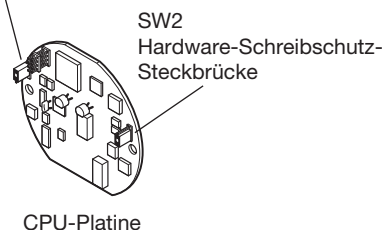

F0355.EPS

Abb. 3.3 Einstellung von SW2



#### HINWEIS

1. Schalten Sie die Netzspannung des Messumformers aus, bevor Sie die Hardware-Schreibschutz-Einstellung ändern.
2. Um beim Messumformer mit integrierter LC-Anzeige die Hardware-Schreibschutzeinstellung ändern zu können, muss zuerst die LCD-Baugruppe ausgebaut werden. Zum Verfahren siehe Abschnitt 6.3 Demontage und Montage in der Bedienungsanleitung „Hardware der Serie YTA“.

#### 3.5.5.3 Software-Schreibschutz

##### • Aktivierung des Software-Schreibschutzes

1. Drücken Sie den Hotkey und wählen Sie „2. Wrt protect menu“.
2. Wählen Sie „3. New password“.
3. Geben Sie über die Eingabetasten eine Zeichenkette aus bis zu 8 alphanumerischen

Zeichen ein. Drücken Sie **ENTER [F4]**.

4. Wiederholen Sie die Eingabe der Zeichenkette und drücken Sie erneut **ENTER [F4]**.
5. Drücken Sie **OK [F4]**, um das Passwort zu übernehmen. Der Status ändert sich mit der Eingabe des Passworts zu „Write protect YES“.

#### • Änderung des Passworts oder Aufheben des Schreibschutzes

1. Drücken Sie den Hotkey und wählen Sie „2. Wrt protect menu“.
2. Wählen Sie „2. Enable wrt 10 min“. Geben Sie das Passwort ein. Dieser Parameter hebt den Schreibschutz für 10 Minuten auf, sodass Parameteränderungen vorgenommen werden können.
3. Wählen Sie „3. New password“.
4. Zum Ändern des aktuellen Passworts geben Sie ein neues Passwort ein und drücken Sie **ENTER [F4]**.  
Um den Schreibschutz komplett aufzuheben, geben Sie in das Feld für das neue Passwort 8 Leerzeichen ein und drücken Sie **ENTER [F4]**.
5. Drücken Sie **OK [F4]**, um das neue Passwort zu übernehmen oder den Schreibschutz komplett aufzuheben.




#### HINWEIS

1. „Enable Wrt 10 min“ hebt den Schreibschutz für 10 Minuten auf. Geben Sie das neue Passwort im „New password“-Eingabefeld ein, während der Schreibschutz aufgehoben ist. Es ist nicht möglich, ein neues Passwort einzugeben, wenn die 10 Minuten verstrichen sind.
2. Joker-Passwort und Software-Siegel:  
Für den Fall, dass das vereinbarte Passwort einmal vergessen wird, ist es möglich den Schreibschutz für 10 Minuten zu deaktivieren, indem ein Joker-Passwort eingegeben wird. Dieses Joker-Passwort lautet **YOKOGAWA**. Falls dieses Passwort verwendet wird, ändert sich der im Parameter „Software Seal“ gezeigte Status von „Keep“ nach „Break“. Zum Aufrufen dieses Parameters drücken Sie den Hotkey, wählen Sie „2. Wrt protect menu“ und dann „4. Software Seal“. Wird ein neues Passwort eingegeben, wechselt der Status von „Break“ wieder zu „Keep“.

### 3.5.6 Trimmen des Sensoreingangs

Jeder Messumformer aus der YTA-Geräteserie erhält werkseitig eine Kennlinieneinstellung beruhend auf der Standard-Sensorkennlinie. Diese Information dient zur Erzeugung des korrekten Ausgangssignals. Mit der Sensor-Trimmfunktion kann die interne Verarbeitung des Eingangssignals abweichend von der Werkskennlinie justiert werden (siehe Abb. 3.4).

Da die Werkskennlinie jedoch im Messumformer auch nach Anwendung der Trimmfunktion gespeichert bleibt, ist es möglich, zur Originalkennlinie zurückzukehren und die Einstellungen der Trimmfunktion zu ignorieren.

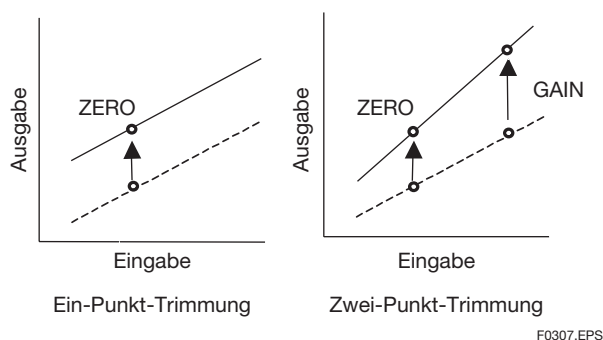

F0307.EPS


Abb. 3.4 Trimm-Funktionen

### • Verfahren für Sensor1


Bevor Sie das Trimmen des Sensors durchführen, muss die Konfiguration des Eingangssensors abgeschlossen sein. Siehe 3.4.1-2.

- Schließen Sie das Kalibriergerät an den Messumformer an.


a. Verdrahtung von Spannungsversorgung und Ausgang

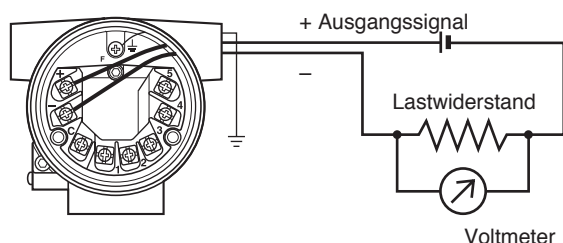

b. Beispiel für die Verdrahtung bei Eingangsarten Thermoelement oder DC-Spannung (Gerät mit 1 Eingang)

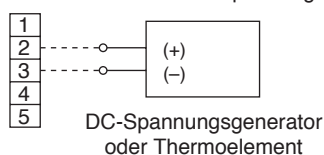

c. Beispiel für die Verdrahtung bei Eingangsart 4-Leiter-Widerstandsthermometer (Gerät mit 1 Eingang)

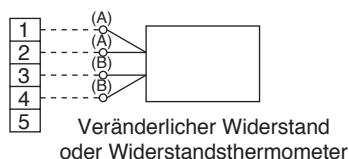

F0305.EPS

**Abb. 3.5 Beispiel für die Verdrahtung der Kalibrierungsausrüstung**

- Rufen Sie die Anzeige „Snsr1 input trim“ auf.  
[1. Device setup → 2. Diag/Service → 3. Calibration → 3. Sensor Trim → 1. Snsr1 inp trim]
- Wählen Sie „2. Input Trimming Mode“.  
Folgende Optionen stehen zur Auswahl:  
V.R. / ZERO&GAIN  
V.R. / ZERO  
Temp / ZERO&GAIN  
Temp / ZERO  
Wählen Sie „V.R. / ZERO&GAIN“ oder „V.R. / ZERO“, wenn als Kalibriergerät ein DC-Spannungsgenerator oder ein Potentiometer verwendet wird. Wählen Sie „Temp / ZERO&GAIN“ oder „Temp / ZERO“, wenn als Kalibriergerät ein Temperatursensor verwendet wird.
- Aktivieren Sie die Sensor-Trim-Funktion.  
Wählen Sie „3. Snsr1 Trim Act“. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:  
ON: Anwenderspezifischen Trimmwert verwenden.

Off: Anwenderspez. Trimmwert ignorieren und den werksseitig eingestellten Wert verwenden.

Clear: Anwenderspez. Trimmwert löschen und den werksseitig eingestellten Wert verwenden.

Wählen Sie „On“, um die Trimm-Funktion zu aktivieren und drücken Sie **ENTER [F4]**.

- Führen Sie den Nullpunkt-Abgleich durch.  
Rufen Sie „4. S1 Trim Zero/Gain“ auf.

a) Wenn der Trimm-Modus „V.R. / ZERO&GAIN“ oder „V.R. / ZERO“ ist, weisen Sie den in Tabelle 3.2 aufgeführten Nullabgleichswert dem entsprechenden Sensortyp zu. Warten Sie bis sich der Eingangswert vom Kalibriergerät stabilisiert hat.

b) Wenn der Trimm-Modus „Temp / ZERO&GAIN“ oder „Temp / ZERO“ ist, setzen Sie den Temperatursensor der Kalibriertemperatur für die Nullpunktkalibrierung aus. Warten Sie bis sich der Eingangswert vom Temperatursensor stabilisiert hat.

**Tabelle 3.2**

Sensortyp		Nullpunkt
TC, mV	B,R,S,T	0 mV
	E,J,K,N,W3,W5,L,U,mV	0 mV
RTD, Ohm	Pt100, JPt100, Ni120, Cu	40 Ω
	Pt200, Pt500, Ohm	40 Ω

Sensortyp		Verstärkung
TC, mV	B,R,S,T	25 mV
	E,J,K,N,W3,W5,L,U,mV	75 mV
RTD, Ohm	Pt100, JPt100, Ni120, Cu	330 Ω
	Pt200, Pt500, Ohm	1600 Ω

T0302.EPS

- Drücken Sie **OK [F4]**.
- Geben Sie den Referenzwert für die Nullpunkt-Trimmung mit den numerischen Tasten ein und drücken Sie **ENTER [F4]**. Führen Sie folgende Bedienschritte aus, wenn der Trimm-Modus „V.R. / ZERO&GAIN“ oder „Temp / ZERO&GAIN“ ist.
- Führen Sie den Abgleich der Verstärkung durch.
  - Wenn der Trimm-Modus „V.R. / ZERO&GAIN“ ist, weisen Sie den in Tabelle 3.2 aufgeführten Abgleichswert für die Verstärkung dem entsprechenden Sensortyp zu. Warten Sie bis sich der Eingangswert vom Kalibriergerät stabilisiert hat.

- b) Wenn der Trimm-Modus „Temp / ZERO&GAIN“ ist, setzen Sie den Temperatursensor der Kalibriertemperatur für die Kalibrierung der Verstärkung aus. Warten Sie bis sich der Eingangswert vom Temperatursensor stabilisiert hat.

9. Drücken Sie **OK [F4]**.
10. Geben Sie den Referenzwert für den Abgleich der Verstärkung mit den numerischen Tasten ein und drücken Sie **ENTER [F4]**.

Führen Sie anschließend die Trimmung von Sensor2 in der gleichen Weise durch.

### 3.5.7 Trimmen des Analogausgangs

Der Feinabgleich des Ausgangsstroms wird mit D/A trim oder Scaled D/A trim durchgeführt.

#### • D/A trim

D/A trim ist durchzuführen, wenn bei einem Ausgangssignal von 0 % bzw. 100 % mit einem angeschlossenen Amperemeter nicht exakt 4,000 mA bzw. 20,000 mA gemessen werden.

#### Verfahren

1. Rufen Sie die Anzeige „D/A trim“ auf.  
[1. Device setup → 2. Diag/Service → 3. Calibration → 4. AO D/A trim → 1. D/A trim]
2. Drücken Sie **OK [F4]**, um den Messumformer in die manuelle Betriebsart umzuschalten.
3. Schließen Sie das Amperemeter ( $\pm 1 \mu\text{A}$  sind messbar) an und drücken Sie **OK [F4]**.
4. Drücken Sie **OK [F4]**, damit der Messumformer 4 mA (0%) ausgibt. Lesen Sie den auf dem Amperemeter angezeigten Messwert ab und geben Sie diesen Wert mit dem Tasteneingabefeld in den Messumformer ein. Drücken Sie dann **ENTER [F4]**.
5. Drücken Sie **OK [F4]**, damit der Messumformer 20 mA (100%) ausgibt. Lesen Sie den auf dem Amperemeter angezeigten Messwert ab und geben Sie diesen Wert mit dem Tasteneingabefeld in den Messumformer ein. Nachdem Sie die zuvor beschriebenen Schritte beendet haben, schalten Sie den Messumformer wieder in die automatische Betriebsart um.

#### • Scaled D/A trim

Scaled D/A trim ist durchzuführen, wenn der Ausgangsstrom indirekt mit einem Voltmeter oder anderen Messgerät gemessen wird oder die Skala des verwendeten Messgeräts von 0 bis 100 % reicht.

#### Verfahren

1. Rufen Sie die Anzeige „Scaled D/A trim“ auf.  
[1. Device setup → 2. Diag/Service → 3. Calibration → 4. AO D/A trim → 2. Scaled D/A trim]
2. Drücken Sie **OK [F4]**, um den Messumformer in die manuelle Betriebsart umzuschalten.
3. Wählen Sie „2. Change“ und drücken Sie **ENTER [F4]**.
4. Geben Sie den Wert, den das Voltmeter bei einem Ausgangssignal von 4 mA misst, ein. Geben Sie in diesem Falle den Spannungswert bei einem Widerstand von  $250 \Omega (=1\text{V})$  ein und drücken Sie **ENTER [F4]**.
5. Geben Sie den Wert, den das Voltmeter bei einem Ausgangssignal von 20 mA misst, ein. Geben Sie in diesem Falle den Spannungswert bei einem Widerstand von  $250 \Omega (=5\text{V})$  ein und drücken Sie **ENTER [F4]**.
6. Wählen Sie „1. Proceed“ und drücken Sie **ENTER [F4]**.
7. Schließen Sie das Voltmeter an und drücken Sie **ENTER [F4]**.
8. Drücken Sie **OK [F4]**, damit der Messumformer 4 mA (0%) ausgibt. Lesen Sie den auf dem Voltmeter angezeigten Messwert ab und geben Sie diesen Wert mit dem Tasteneingabefeld in den Messumformer ein.
9. Drücken Sie **OK [F4]**, damit der Messumformer 20 mA (100%) ausgibt. Lesen Sie den auf dem Voltmeter angezeigten Messwert ab und geben Sie diesen Wert mit dem Tasteneingabefeld in den Messumformer ein.
10. Nachdem Sie die zuvor beschriebenen Schritte beendet haben, schalten Sie den Messumformer wieder in die automatische Betriebsart um.

### 3.5.8 Sensor-Backup-Funktion (nur YTA320)

Die Sensor-Backup-Funktion bewirkt, dass bei einem Fehler von Sensor1 automatisch die Eingangssignale von Sensor2 als Ausgangswerte genommen werden. Bei aktivierter Sensor-Backup-Funktion gibt der Messumformer die Signale von Sensor1 aus, der als PV definiert ist. Sensor2 ist dabei als SV definiert. Tritt ein Fehler bei Sensor1 auf, gibt der Messumformer bei aktiviertem Sensor-Backup die Werte von Sensor2 (SV) anstelle von PV aus. Es findet dabei in der Ausgabe des 4 bis 20 mA-Signals keine Unterbrechung statt. Falls spezifiziert, wird der Ausfall des Sensor1 in der integrierten Anzeige mit dem

entsprechenden Fehlercode angezeigt. Die Fehlermeldung und der Start der Backup-Funktion werden gleichzeitig auf dem HART-Kommunikator angezeigt. Ist die Backup-Funktion angelaufen, verwendet der Messumformer kontinuierlich Sensor2, selbst wenn Sensor1 sich erholt hat. Damit wieder Sensor1 verwendet wird, muss die Backup-Funktion über den entsprechenden Parameter oder durch Ausschalten der Netzspannung wieder deaktiviert werden. Sollte Sensor2 während einem laufenden Sensor-Backup ebenfalls ausfallen, gibt der Messumformer einen Fehlercode für Sensor2 an die integrierte Anzeige und den HART-Kommunikator weiter und gibt den für den Sensor-Burnout definierten Wert aus.

#### • Einstellen der Sensor-Backup-Funktion

1. Stellen Sie im Messumformer den Sensortyp, Anzahl der Leiter und die Einheit für Sensor1 und Sensor2 ein. Siehe 3.4.1.  
Es kann jeder Sensortyp außer „Non-connection“ (kein Sensor angeschlossen) gewählt werden.
2. Stellen Sie **Sensor1** als **PV** und **Sensor2** als **SV** ein. Siehe 3.4.2.  
TV und 4V können jeder Prozessgröße aus der Auswahl außer „Sensor1“ und „Sensor2“ zugewiesen werden. Stellen Sie die Dämpfungszeitkonstante und die Einheit für jede Prozessgröße ein.
3. Stellen Sie die Art des Sensor-Burnouts auf High (hoch), Low (tief) oder einen anwenderspezifischen Wert ein.  
Falls als Sensor-Burnout „Off“ gewählt wird, wird im Falle eines Fehlers der Sensorfehler vom Gerät nicht erkannt und die Backup-Funktion wird nicht gestartet.
4. Übernehmen Sie alle neuen Einstellungen im Messumformer.
5. Rufen Sie die Anzeige „Snsr Backup“ auf:  
[1. Device setup → 4. Detailed setup → 1. Sensors → 4. Snsr Backup → 1. Snsr Bkup]
6. Aktivieren Sie den Sensor-Backup mit „Enable“. Drücken Sie abschließend **ENTER [F4]**.

#### • Beenden der Backup-Funktion und Rückkehr zu Sensor1

1. Stellen Sie sicher, dass der Fehler von Sensor1 nicht mehr besteht.
2. Rufen Sie den Parameter „Bkup Return Snsr1“ auf:  
[1. Device setup → 4. Detailed setup → 1. Sensors → 4. Snsr Backup → 3. Bkup Return Snsr1]
3. Drücken Sie **OK [F4]**. Der Backup-Status wechselt zu „Waiting“ (betriebsbereit).



#### HINWEIS

Nehmen Sie die Einstellungen von Sensortyp, Anzahl der Leiter und Zuweisung von PV und SV nicht vor, während der Sensor-Backup-Modus auf „Enable“ eingestellt ist. Schalten Sie den Backup-Modus immer auf „Disable“, bevor Sie diese Einstellungen durchführen.

### 3.5.9 Burst-Modus

Ist der Burst-Modus eingeschaltet, sendet der Messumformer kontinuierlich seine gespeicherten Daten. Die Daten werden in Intervallen von 75 ms als digitales Signal übertragen, wenn der Messumformer in den Burst-Modus geschaltet wird. Die gleichzeitige Kommunikation mit dem HART-Kommunikator ist dabei ebenfalls möglich.

Folgende Einstellungen können gewählt werden:

PV

% range/current: Ausgabe der Werte in % und mA

Process vars/crnt: Ausgabe der Werte in mA und von Prozessgrößen (PV, SV, TV und 4V)

1. Rufen Sie die Anzeige „HART Output“ auf.  
[1. Device setup → 4. Detailed setup → 3. Output condition → 2. HART output]
2. Wählen Sie „4. Burst option“ und wählen Sie die Art der Daten, die gesendet werden sollen.
3. Kehren Sie zur Anzeige „HART Output“ zurück und wählen Sie „3. Burst mode“. Wählen Sie „On“, um den Burst-Modus zu aktivieren.  
Drücken Sie **SEND [F2]**, um die Einstellung zu übernehmen. Um den Burst\_modus zu deaktivieren, wählen Sie in dieser Anzeige „Off“.

Falls der Messumformer mit der integrierten Anzeige ausgestattet ist, wird auf der LC-Anzeige „B.M.“ angezeigt.



### 3.5.10 Multidrop-Modus

Der Multidrop-Modus gestattet den Anschluss mehrerer Messumformer an eine einzige Kommunikationsleitung. Sind die Messumformer in den Multidrop-Modus geschaltet, können bis zu 15 Stück angeschlossen werden. Um die Multidrop-Kommunikation zu aktivieren, ist die Messumformer-Adresse in eine Nummer von 1 bis 15 zu ändern. Diese Änderung deaktiviert den 4 bis 20 mA-Ausgang und schaltet ihn auf 4 mA. Das Alarmsignal für den Stromausgang ist ebenfalls deaktiviert.

#### Einschalten des Multidrop-Modus

Rufen Sie die Anzeige „HART Output“ auf.

[1. Device setup → 4. Detailed setup → 3. Output condition → 2. HART output]

Wählen Sie „1. Poll addr“ und stellen Sie die Polling-Adresse (eine Zahl von 1 bis 15) ein.

Drücken Sie **SEND [F2]**, um die Einstellung zu übernehmen.

Falls der Messumformer mit der integrierten Anzeige ausgestattet ist, wird auf der LC-Anzeige „M.D.“ und „F.O.“ angezeigt.



#### HINWEIS

1. Ist die Adresse eingestellt und der „Multidrop“-Modus ist gleichzeitig „No“, können keine „Online“-Menüs aufgerufen und angezeigt werden. Stellen Sie sicher, dass der „Multidrop“-Modus auf „Yes“ eingestellt wird, nachdem Sie die Adresse über „Poll addr“ gesetzt haben.
2. Wird für zwei oder mehr Messumformer im Multidrop-Modus die gleiche Polling-Adresse eingestellt, ist die Kommunikation mit diesen Messumformern gesperrt.

#### Abschalten des Multidrop-Modus

Rufen Sie zunächst den Bildschirm „HART output“ auf. [1. Device setup → 4. Detailed setup → 3. Output condition → 2. HART output]

Wählen Sie „1. Polling addr“ und stellen Sie die Adresse auf „0“ ein. Drücken Sie abschließend **SEND [F2]**.

### 3.5.11 Sensorerkennungsfunktion

Die Sensorerkennungsfunktion arbeitet nur bei Sensoren Pt100, Pt200 und Pt500. Der YTA320 beinhaltet zwar die Temperatur-Widerstands-Kennlinien der RTDs, wie sie in der IEC-Publikation 751-1995 aufgeführt sind, diese lassen jedoch einen großen Variationsbereich für jeden Sensortyp zu, was zu Messfehlern führen kann. Mit der Sensorerkennungsfunktion ist es jedoch möglich, die jeden Sensor kennzeichnenden spezifischen Konstanten, die als „Callendar-Van Dusen-Konstanten“ bezeichnet werden, in den Messumformer zu programmieren, was Messfehler reduziert und für eine größere Messgenauigkeit sorgt.

Der Widerstandswert eines RTD und die Temperatur  $t$  stehen in folgender Relation zueinander:

$$R_t = R_0 \{ 1 + \alpha(1 + 0,01\delta)t - \alpha \times \delta / 10^4 t^2 - \alpha \times \beta / 10^8 (t - 100)t^3 \} \quad (\text{Gleichung 1})$$

wobei

$R_t$  = Widerstand ( $\Omega$ ) bei Temperatur  $t$  ( $^{\circ}\text{C}$ )

$R_0$  = charakteristische Sensorkonstante  
= Widerstand ( $\Omega$ ) bei  $0^{\circ}\text{C}$

$\alpha$  = charakteristische Sensorkonstante

$\delta$  = charakteristische Sensorkonstante

$\beta$  = charakteristische Sensorkonstante  
( = 0, wenn  $t > 0^{\circ}\text{C}$  )

Die genauen Werte von  $R_0$ ,  $\alpha$ ,  $\delta$  und  $\beta$  können ermittelt werden, indem die Eigenschaften jedes RTD bei verschiedenen Temperaturen gemessen werden. Dieses Verhältnis wird durch die folgende Gleichung unter Verwendung der charakteristischen Konstanten  $R_0$ ,  $A$ ,  $B$ , und  $C$  ausgedrückt:

$$R_t = R_0 \{ 1 + A \times t + B \times t^2 + C(t - 100)t^3 \} \quad (\text{Gleichung 2})$$

wobei

$R_t$  = Widerstand ( $\Omega$ ) bei Temperatur  $t$  ( $^{\circ}\text{C}$ )

$R_0$  = charakteristische Sensorkonstante  
= Widerstand ( $\Omega$ ) bei  $0^{\circ}\text{C}$

$A$  = charakteristische Sensorkonstante

$B$  = charakteristische Sensorkonstante

$C$  = charakteristische Sensorkonstante

( = 0, wenn  $t > 0\text{ °C}$  )

Die Gleichungen 1 und 2 haben gleichermaßen Gültigkeit und der YTA320 kann beide Gleichungen verarbeiten.



#### HINWEIS

1. Diese Funktion ist nur bei den drei Sensortypen Pt100, Pt200 und Pt500 wirksam.
2. Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass Sensortyp und  $R_0$  zueinander passen. Wenn als Eingangsart Pt100 spezifiziert ist, ist der am nächsten zu 100 gelegene Wert als  $R_0$  zu definieren. Wenn als Eingangsart Pt500 spezifiziert ist, ist der am nächsten zu 500 gelegene Wert als  $R_0$  zu definieren.
3. Wird der Sensortyp geändert, muss die Sensorerkennungsfunktion erneut eingestellt werden oder mit „Disable“ deaktiviert werden.

#### • Einstellung der Sensorerkennungsfunktion (Verwendung der Koeffizienten $\alpha$ , $\delta$ und $\beta$ )

1. Stellen Sie den Sensortyp und die Anzahl der Leiter ein. Siehe Abschnitt 3.4.1 Sensor-konfiguration in dieser Bedienungsanleitung.
2. Rufen Sie die Anzeige „Snsr1 Match Enbl“ auf.  
[1. Device setup → 3. Basic setup → 4. Snsr1 config → 4. Snsr1 Match Enbl]
3. Wählen Sie „Enable“ und drücken Sie **ENTER** [F4].
4. Rufen Sie die Anzeige „Snsr1 Match Coefs“ auf.  
[1. Device setup → 3. Basic setup → 4. Snsr1 config → 5. Snsr1 Match coefs]
5. Wählen Sie „2. alpha delta beta“ und drücken Sie **ENTER** [F4].
6. Die Anzeige zeigt die aktuelle Einstellung der Werte für  $R_0$ ,  $\alpha$ ,  $\delta$  und  $\beta$  sn. Drücken Sie **OK** [F4].
7. Das Handterminal fordert Sie zur Eingabe der Werte für  $R_0$ ,  $\alpha$ ,  $\delta$  und  $\beta$  auf. Geben Sie die Werte in der vorgegebenen Reihenfolge ein und drücken Sie nach jeder Eingabe **ENTER** [F4].
8. Drücken Sie **OK** [F4], um die neuen Werte zu bestätigen.
9. Drücken Sie **SEND** [F2], um die Einstellungen wirksam zu machen. Warten Sie bis [SEND] verschwunden ist.

#### • Einstellung der Sensorerkennungsfunktion (Verwendung der Koeffizienten A, B und C)

Falls Sie statt der Werte  $\alpha$ ,  $\delta$  und  $\beta$  die Werte  $R_0$ , A, B und C verwenden, ersetzen Sie im oben beschriebenen Verfahren in Schritt 5 „2. alpha delta beta“ durch „1. A B C“.

#### • Einstellung von zwei Sensoren (für Modell YTA320)

Falls Sie beim Modell YTA320 zwei Sensoren verwenden möchten, wiederholen Sie die Schritte im zuvor beschriebenen Verfahren für Sensor2. Rufen Sie dazu folgendes auf: [1. Device setup → 3. Basic setup → 5. Snsr2 config]

Tabelle 3.3

Position		Anfangsabweichwert
$R_0$		100
IEC	A	3.9083 E-3
	B	-5.775 E-7
	C	-4.183 E-12
Callender vanDusen	$\alpha$	3.8506 E-3
	$\delta$	1.4998
	$\beta$	1.0863 E-1

Hinweis: „E-3“ steht für  $10^{-3}$

T0303.EPS

#### 3.5.12 Einstellung der Vergleichsstellen-kompensation

Bei einem Thermoelement-Eingang führt das Gerät mit der über einen internen Sensor gemessenen Klemmentemperatur eine Temperatur-Vergleichsstellenkompensation (CJC) durch. Im YTA kann anstelle der Temperaturkompensation via intern gemessenem Temperaturwert eine Kompensation mittels einer anwenderspezifischen Konstante durchgeführt werden. Wird als Konstante „0“ gewählt, ist die Temperaturkompensation deaktiviert.

1. Rufen Sie den Parameter „CJC Select“ auf.  
[1. Device setup → 4. Detailed setup → 1. Sensors → 3. Term temp sensor → 4. CJC Select]
2. Wählen Sie „Constant CJC“ und drücken Sie **ENTER** [F4].
3. Rufen Sie den Parameter „CNST CJC Temp“ auf.  
[1. Device setup → 4. Detailed setup → 1. Sensors → 3. Term temp sensor → 5. CNST CJC Temp]
4. Geben Sie einen Temperaturwert als Konstante ein und drücken Sie **ENTER** [F4].

## 3.6 Selbstdiagnose

### 3.6.1 Feststellung eventueller Probleme

#### (1) Aufspüren von Problemen mit dem HART-Kommunikator

Die Selbstdiagnose des Messumformers und die Überprüfung auf inkorrekte Einstellungen von Daten kann mit dem HART-Kommunikator ausgeführt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten der Selbstdiagnose des Messumformers: Selbstdiagnose bei jeder Übertragung und manuelle Ausführung des Selbstdiagnose-Befehls.

Bei den Geräten der YTA-Serie werden Diagnosemeldungen in zwei Kategorien eingeteilt: Fehlermeldungen und Warnungen. Fehlermeldungen bezeichnen kritische Betriebszustände, die sofort behoben werden müssen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Messumformers wieder herzustellen. Warnungen weisen auf leichtere Probleme im Betrieb hin.

Wird eine Fehlermeldung angezeigt, gehen Sie bitte nach der Tabelle 3.4 „Fehlermeldungen“ vor.

Wird eine Warnmeldung angezeigt, gehen Sie bitte nach der Tabelle 3.5 „Warnungen“ vor.



#### HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass die Statusanzeige für Einstellungsfehler („Set warning“) aus bleibt, auch wenn eine solche Warnung vorliegt, wenn der Parameter „Set warning enbl“ auf „OFF“ eingestellt ist (siehe 3.6.2).

<b>1. Device setup</b> ↓ <b>2. Diag/Service</b> ↓ <b>1. Test device</b> [1]	Selbstdiagnose mit dem Parameter „Self test“
YTA : Test device 1 Status 2 Self test 3 Master test 4 Set warning enbl HELP SAVE HOME	Rufen Sie den „Test device“-Bildschirm auf und wählen Sie „Self test“.
[2] YTA : Self test OK ABORT OK	Wird kein Fehler entdeckt, wird „Self test OK“ angezeigt. Tritt ein Fehler auf, erscheint eine Fehlermeldung und die Ergebnisse der Selbstdiagnose werden unter Menüpunkt „Status“ abgelegt.
[3] YTA : Test device 1 Status 2 Self test 3 Master test 4 Set warning enbl HELP SAVE HOME	Rufen Sie „1. Status“ auf. Der Fehlerstatus wird in Gruppen 1 und 2 angezeigt. Der Warnungsstatus wird in Gruppen 3 bis 6 angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Gruppe, um Fehler- bzw. Warnungsmeldungen anzuzeigen. Liegt kein Fehler vor, wird als Ergebnis der Diagnose <b>OFF</b> angezeigt. Wird <b>ON</b> angezeigt, ist eine Fehlerbehebungsmaßnahme zu ergreifen.
[4] YTA : Status 1 Status group 1 2 Status group 2 3 Status group 3 4 Status group 4 5 Status group 5 HELP SAVE HOME	



Tabelle 3.4 Fehlermeldungen

Integrierte Anzeige	HART-Anzeige	Ursache	Ausgabe während Fehlerzustand	Fehlerbehebungsmaßnahme
N/A	Good			
Er-01	Output Too Low	Eingangswert unterschreitet unteren PV-Bereichsgrenzw.	Es wird der Minimalwert ausgegeben (–2.0%).	LRV-Einstellung prüfen und ggf. ändern.
Er-02	Output Too High	Eingangswert übersteigt oberen PV-Bereichsgrenzw.	Es wird der Maximalwert ausgegeben (105%).	URV-Einstellung prüfen und ggf. ändern.
Er-03	Sensor1 Failure	Sensor2-Fehler oder keine Verbindung zum Klemmenblock.	Falls Sensor1 als PV spez. ist, wird der Burnout-Wert ausgegeben. Bei aktiviertem Backup-Modus wird Sensor2 als Ausgang verw.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor auf Beschädigung untersuchen.</li> <li>• Sensorverdrahtung prüfen.</li> <li>• Falls Sensor-Backup aktiviert, siehe „Er-09“.</li> </ul>
Er-04	Sensor2 Failure (YTA320 only)	Sensor2-Fehler oder keine Verbindung zum Klemmenblock.	Falls Sensor2 als PV spez. ist oder der Backup-Modus läuft, wird der Burnout-Wert ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor auf Schäden prüfen.</li> <li>• Sensorverdrahtung prüfen.</li> <li>• Falls Backup-Modus aktiv, Verdrahtung korrigieren oder Sensoren ersetzen.</li> </ul>
Er-05	S1 Signal Error	Sensor1-Eingangswert über-/unterschreitet zul. Sensormessbereich. Einstellung des Sensortyps falsch oder Polarität vertauscht.	Es wird der Minimalwert (–2.0%) oder Maximalwert (105%) ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensorverdrahtung prüfen.</li> <li>• Ausgewählten Sensortyp prüfen.</li> </ul>
Er-06	S2 Signal Error (YTA320 only)	Sensor2-Eingangswert über-/unterschreitet zul. Sensormessbereich. Einstellung des Sensortyps falsch oder Polarität vertauscht.	Es wird der Minimalwert (–2.0%) oder Maximalwert (105%) ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensorverdrahtung prüfen.</li> <li>• Ausgewählten Sensortyp prüfen.</li> </ul>
Er-07	Amb Temp Low	Die Umgebungstemperatur unterschreitet den zul. unteren Grenzwert und die spez. Genauigkeit kann nicht erreicht werden.	Betrieb und Ausgabe werden fortgesetzt.	Erhöhen Sie die Umgebungstemp. mit einer Heizquelle oder stellen Sie einen höheren Grenzwert ein.
Er-08	Amb Temp High	Die Umgebungstemperatur übersteigt den zul. oberen Grenzwert und die spez. Genauigkeit kann nicht erreicht werden.	Betrieb und Ausgabe werden fortgesetzt.	Entfernen Sie Hitzequellen aus der Nähe des Geräts oder stellen Sie einen geringeren Grenzwert ein.
Er-09	Snsr Backup Start (nur YTA320)	Der Sensor-Backup-Modus läuft.	Sensor2-Eingang dient als Ausgangswert. Falls Sensor2 auch fehlerhaft, wird Burnout-Wert ausgegeben.	Sensor1 reparieren bzw. ersetzen. Sensor1 wieder als Primärsensor spez. oder Spannung aus und einschalten.
Er-10	Illegal PV MAP	Die Einstellungen der Prozessvariablen sind unzulässig.	Ausgangsstatus unmittelbar vor Auftreten des Fehlers wird beibehalten (HOLD).	Einstellung für PV überprüfen und Einstellung korrigieren.
Er-11	Term Sns Failure	Interner Temperatursensor fehlerhaft.	Betrieb und Ausgabe werden fortgesetzt.	Kundenservice kontaktieren.
Er-12	EEPROM Failure	EEPROM-Fehler.	Es wird der mit dem Jumper für Hardwarefehler eingest. Wert ausgegeben.	Kundenservice kontaktieren.
Er-13	CPU Failure	Hardwarefehler auf der Ausgabeseite.	Es wird der mit dem Jumper für Hardwarefehler eingest. Wert ausgegeben.	Kundenservice kontaktieren.
Er-14	AD Conv Failure	Hardwarefehler des Eingangskreises.	Es wird der mit dem Jumper für Hardwarefehler eingest. Wert ausgegeben.	Kundenservice kontaktieren.
Er-15	Reverse Cal Fail	Resultat der Kontrollberechnung fehlerhaft.	Es wird der mit dem Jumper für Hardwarefehler eingest. Wert ausgegeben.	Kundenservice kontaktieren.

T0304.EPS

Tabelle 3.5 Warnungen

Gruppe(Hinw.)	Parameter	Status	Gegenmaßnahme
group1	LRV Too Low	Die Einstellung des unteren Grenzwerts liegt unter dem zul. Temperaturbereich.	Überprüfen Sie die Einstellung des unteren Grenzwerts.
	LRV Too High	Die Einstellung des unteren Grenzwerts liegt über dem zul. Temperaturbereich.	Überprüfen Sie die Einstellung des unteren Grenzwerts.
	URV Too Low	Die Einstellung des oberen Grenzwerts liegt unter dem zulässigen Temperaturbereich.	Überprüfen Sie die Einstellung des oberen Grenzwerts.
	URV Too High	Die Einstellung des oberen Grenzwerts liegt über dem zulässigen Temperaturbereich.	Überprüfen Sie die Einstellung des oberen Grenzwerts.
	Span Too Small	Die Einstellung für die Spanne liegt unter der empfohlenen Mindestspanne.	Stellen Sie die Spanne größer als die empfohlene Mindestspanne ein.
	Snsr1 Temp Low	Die Eingangstemp. von Sensor1 liegt unter zul. Messbereichsgrenzwert der YTA-Serie.	Prüfen Sie den Prozess: Stellen Sie sicher, dass Temp.bereich und Sensor zueinander passen.
	Snsr1 Temp High	Die Eingangstemp. von Sensor1 übersteigt zul. Messbereichsgrenzwert der YTA-Serie.	Prüfen Sie den Prozess: Stellen Sie sicher, dass Temp.bereich und Sensor zueinander passen.
group2	Sns2 Temp Low	Die Eingangstemp. von Sensor2 liegt unter zul. Messbereichsgrenzwert der YTA-Serie.	Prüfen Sie den Prozess: Stellen Sie sicher, dass Temp.bereich und Sensor zueinander passen.
	Snsr2 Temp High	Die Eingangstemp. von Sensor2 übersteigt zul. Messbereichsgrenzwert der YTA-Serie.	Prüfen Sie den Prozess: Stellen Sie sicher, dass Temp.bereich und Sensor zueinander passen.
	Illegal SV Map	Ein unzulässiger Eingang wurde der SV zugewiesen (Konfigurationsfehler).	Korrigieren Sie die Einstellung von SV.
	Illegal TV Map	Ein unzulässiger Eingang wurde der TV zugewiesen (Konfigurationsfehler).	Korrigieren Sie die Einstellung von TV.
	Illegal 4V Map	Ein unzulässiger Eingang wurde der 4V zugewiesen (Konfigurationsfehler).	Korrigieren Sie die Einstellung von 4V.
	Fixed Current	Es wird ein fester Stromwert ausgegeben.	Der Messumformer befindet sich im Prüfmodus oder Multidrop-Modus. Kehren Sie zum normalen Betriebsmodus zurück, wenn gewünscht.
	Snsr Backup Set	Der Sensor-Backup-Modus ist aktiviert.	Deaktivieren Sie den Backup-Modus mit „Off“.
group3	Soft Not Protect	Der Software-Schreibschutz ist nicht aktiv. Die Parameter sind nicht vor unerwünschten Änderungen geschützt.	Stellen Sie den Schreibschutzparameter auf „Yes“ ein, um das Schreiben in die Parameter des Messumformers zu sperren.
	Last Sum Area	Das EEPROM-Prüfsummenfeld verwendet die vier letzten Speicherplätze. Das heißt, dass kein Speicherplatz zum Schreiben der EEPROM-Prüfsumme vorhanden ist.	Problem im laufenden Betrieb; falls das EEPROM beschädigt ist, wird EEPROM FAILURE angezeigt.
group4	Hard Not Protect	Der Hardware-Schreibschutz ist nicht aktiv. Die Parameter sind nicht vor unerwünschten Änderungen geschützt.	Stellen Sie Jumper SW2 auf der CPU-Platine auf Position „Y“, um Parameterkonfig. zu sperren.


Hinweis: Die Meldungen können für die einzelnen Gruppen in „Set warning enbl.“ aktiviert/deaktiviert werden. Siehe 3.6.2.

T0305.EPS

## (2) Überprüfung mit der integrierten Anzeige

Wird bei der Selbstdiagnose ein Fehler entdeckt, so wird auf der integrierten Anzeige die entsprechende Fehlernummer dargestellt. Ist mehr als ein Fehler vorhanden, so werden die entsprechenden Fehlernummern im Abstand von zwei Sekunden dargestellt.

Die Bedeutung der einzelnen Fehlernummern kann der Tabelle 2.4.1 entnommen werden.

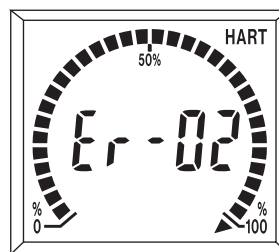

F0302.EPS

Abb. 2.4.1 Fehlerdarstellung in der integrierten Anzeige

### 3.6.2 Warnungen

Ist im Messumformer ein leichter Fehler oder ein abnormaler Betriebszustand wie etwa eine ungültige Parameterkonfiguration aufgetreten, kann diese auf dem HART-Kommunikator als Warnung angezeigt werden. Ob jede einzelne Warnmeldung angezeigt werden soll oder nicht, kann über entsprechende Parametereinstellung festgelegt werden.

**1. Device setup**  
▼

**2. Diag/Service**  
▼

**1. Test device**

**1**

YTA :  
 Test device  
 1 Status  
 2 Self Test  
 3 Master Test  
 4 Set warning enbl  
 [HELP] [SAVE] [HOME]

Rufen Sie die Anzeige „**Test device**“ auf und wählen Sie „**4. Set warning enbl**“.

**2**

YTA :  
 Set warning enbl  
 1 Warn enbl group 1  
 2 Warn enbl group 2  
 3 Warn enbl group 3  
 4 Warn enbl group 4  
 [SAVE] [HOME]

Wählen Sie eine Gruppe und stellen Sie für jede Warnmeldung in dieser Gruppe „**ON**“ (Anzeige) oder „**OFF**“ (Keine Anzeige) ein. Je nach Einstellung werden im Fehlerfall Warnmeldungen auf dem Hartkommunikator angezeigt oder nicht.

YTA :  
 Warn enbl group1  
 LRV Too Low      ON  
 LRV Too High     OFF  
 URV Too Low      OFF  
 URV Too High     OFF  
 Span Too Small   OFF  
 [OFF] [ESC] [ENTER]

### 3.6.3 Protokollierfunktionen

Die Messumformer der YTA-Serie verfügen über Protokollierfunktionen, mit denen Diagnosedaten gespeichert werden können, was die Fehlererkennung und -beseitigung erleichtert.

#### 1) Error log (Fehlerprotokoll)

Im Messumformerspeicher lassen sich bis zu vier Fehlerprotokolle speichern und mit den folgenden Bedienschritten aufrufen.

1. Rufen Sie den Parameter „Error log“ auf.  
[1. Device setup → 2. Diag/Service → 4. Error log]
2. Wählen Sie „1. Error log view“, um die gespeicherten Fehlerdaten anzuzeigen.
3. Um Protokolldaten zu löschen, kehren Sie zur Anzeige „Error log“ zurück und wählen Sie „2. Error log clear“.

#### 2) Max/Min log (Protokoll der Max/Min-Werte)

Im Messumformerspeicher lassen sich die Minimal- und Maximalwerte der Prozessvariablen, die während des Betriebs beginnend mit dem Einschalten des Messumformers aufgetreten sind, speichern und überprüfen. Die Speicherdaten der Prozessvariablen außer denen der Klemmentemperatur sollten jedesmal beim Ausschalten der Netzspannung zurückgesetzt werden.

1. Rufen Sie den Parameter „Max/Min log“ auf.  
[1. Device setup → 1. Process variables → 3. Max/Min log]
2. Rufen Sie die Protokollanzeige für jede Prozessvariable auf.
3. Um Protokolldaten der Prozessvariablen zu löschen, kehren Sie zur Anzeige „Max/Min log“ zurück und wählen Sie „Max/Min log Clear“. Wählen Sie „Execute“ und drücken Sie **ENTER [F4]**. Nach diesem Bedienschritt sollten die Protokolldaten für die Klemmentemperatur noch vorhanden sein.

#### 3) Power Check (Spannungsüberprüfung)

Beim Ausschalten der Netzspannung wird dieser Parameter immer zurückgesetzt. Indem dieser Parameter gleich nach Einschalten der Netzspannung auf „Start“ eingestellt wird, kann im Betrieb festgestellt werden, ob ein kurzzeitiger Spannungsausfall im Messumformer aufgetreten ist.

- Rufen Sie den Parameter „Power check“ auf.  
[1. Device setup → 2. Diag/Service → 5. Power monitoring → 1. Power check]
- Wählen Sie „Start“ und drücken Sie **ENTER [F4]**. Wenn sich während des normalen Betriebs dieser Parameter auf „Stop“ ändert, ist wahrscheinlich ein kurzzeitiger Spannungsausfall die Ursache.

#### 4) Operate time (Betriebsdauer)

In diesem Parameter wird die Dauer des Betriebs ab dem Einschaltzeitpunkt des Messumformers gezählt. Beim Ausschalten der Netzspannung wird der Parameter zurückgesetzt.

- Rufen Sie den Parameter „Operate Time“ auf, um die Betriebs-Zeitdauer zu überprüfen.  
[1. Device setup → 2. Diag/Service → 5. Power monitoring → 2. Operate Time]



# 4 PARAMETERLISTE

Ein in der Spalte „Werkseinstellung“ erscheinendes „\*“ gibt an, dass hier jeweils der vom Kunden bei der Bestellung spezifizierte Wert im Messumformer eingestellt ist.

Position		HART-Kommunikator	Auswahl / Einstellbereich	Werkseinstellung
Memory		Tag	Bis zu 8 Zeichen.	—*
		Tag Ex	Bis zu 8 Zeichen.	—
		Descriptor	Bis zu 16 Zeichen.	—
		Message	Bis zu 32 Zeichen.	—
		Date	mm/dd/yy	—
		Snsr1(2) snsr s/n	0 bis 16777215	—
Process Variable	Engineering Unit	PV unit (SV,TV,4V)	°C, K, °F oder °R (siehe Hinweis 1).	°C*
	Range	LRV/URV	Kalibrierbereich über Tastatur einstellen.	LRV:0* URV:100*
		Apply values	Wert, der dem 4- und dem 20 mA-Signal entsprechen soll, wird durch Anlegen eines Eingangsw. zugewiesen.	—
	Damping time constant	PV Damp (SV,TV,4V)	0 bis 99 Sekunden.	2 s
	Damping holding point	PV Damp point	0 bis 99%.	2%
	Variable mapping	PV is (SV,TV,4V)	„Sensor1“, „Terminal Temperature(term)“ oder „Sensor1-Term“. Bei YTA320 zusätzlich zu o. g.: „Sensor2“, „Sensor2-Term“, „Average“, „Differential Temperature“.	PV: Sensor1 SV(YTA320): Sensor2
	Differential Direcion	Diff direction (YTA320 only)	Sensor1-Sensor2 oder Sensor2-Sensor1.	Sensor1-Sensor2
Sensor1 Configuration	Sensor1 type	Snsr1 Type	Eingangsart spezifizieren.	Pt100*
	Sensor1 wire	Snsr1 Wire	2, 3 oder 4 Leiter.	3 Leiter*
	Sensor1 unit	Snsr1 unit	°C, K, °F oder °R (siehe Hinweis 1).	°C*
	Enable sensor match function	Snsr1 Match Enbl (Note 3)	Aktivieren oder deaktivieren.	deaktiviert
Terminal Temperature	Terminal Temp. unit	Term Unit	°C, K, °F oder °R (siehe Hinweis 1).	°C*
	CJC Function	CJC Select	Vergleichsstellenkompensation (CJC) intern, Konstante	Interne CJC
		CNST CJC Temp	-10000 bis 10000.	0
Sensor2 Configuration (YTA320 only)	Sensor2 type	Snsr2 Type	Eingangsart spezifizieren.	Pt100*
	Sensor2 wire	Snsr2 Wire	2, 3 oder 4 Leiter.	3 Leiter*
	Sensor2 unit	Snsr2 unit	°C, K, °F oder °R (siehe Hinweis 1).	°C*
	Enable sensor match function	Snsr2 Match Enbl (Note 2)	Aktivieren oder deaktivieren.	deaktiviert
	Sensor Backup Function	Snsr Bkup	Sensor-Backup-Modus aktivieren/deaktivieren.	deaktiviert
		Bkup state&Cntl	Zeigt Backup-Status an. (Waiting oder Start.)	—
		Bkup Return Snsr1	Ermöglicht automat. Rückkehr zu Sensor1 während des Backup-Betriebs.	—

Hinweis 1: °F und °R sind nur verfügbar, wenn Optionscode /D2 spezifiziert wurde.

Hinweis 2: Nur zutreffend, sofern Sensorerkennungsfunktion (/CM1) bei der Bestellung spezifiziert wurde.

TO401\_1.EPS

Item		HART Communicator	Selection / Setting Range	Initial Setting
Display (see note 3)	Display select	Process Disp	(1)PV (2)SV (3)TV (4)4V (5)PV,SV (6)PV,SV,TV (7)PV,SV,TV,4V (8)Inhibit	PV
		%/mA Disp	(1)mA (2)% (3)mA,% (4)Inhibit	mA
		Error-No Disp	Show (zeigen) oder Inhibit (verbergen)	Show
		Bar graph	Show (zeigen) oder Inhibit (verbergen)	Show
		Matrix Disp	(1)Process (2)Type (3)Wire (4)Process,Type (5)Type,Wire (6)Inhibit	Process
	Display update period	Disp update	Fast (schnell), normal oder slow (langsam).	Normal
Output	Sensor burn-out Output	Snsr burnout type	Low, High, off, oder anwenderspez. Wert (mA oder %).	High*
	Output in CPU failure	AO Alm typ	Zeigt die Ausgaberrichtung bei Hardwarefehler an, die aktuell mit dem Jumper auf der CPU-Platine eingest. ist.	High*
	Burst mode	Burst option	(1)PV, (2)output in % range & current, (3)PV and output in current.	—
		Burst mode	Burst-Modus aktivieren/deaktivieren.	nicht aktiv
	Multi-drop mode	Poll addr	0 bis 15.	0
Monitoring	Process Variable	PV,SV,TV,4V	Prozessvariablen.	—
	Output in %	PV % rnge	% Ausgangsvariable	—
	Output in mA	PV AO	4 - 20 mA Ausgangsvariable	—
	Terminal Temperature	Term	Klemmentemperatur	—
Maintenance	Test Output	Loop test	Der Ausgang kann auf 4, 20 mA oder einen anwenderspezifischen Wert von 3,6 bis 21,6 mA eingest. werden.	—
	Self-diagnostics	Self test	Überprüfung des Messumformerbetriebs durchführen. Bei Erkennen eines Fehlers wird eine Meldung angez.	—
		Master test	CPU rücksetzen und Messumformerstatus anzeigen.	—
		Status	Anzeige der Ergebnisse der Selbstdiagnose.	—
		Set warning enbl	Warnmeldungen zeigen (ON) / verbergen (OFF).	Alle OFF
		Error log view	Bis zu 4 Fehlerprotokolle werden im EEPROM gesp.	—
		Max/Min log	Während des Betriebs aufgetretene Maximal- und Minimalwerte von PV, SV, TV, 4V und Klemmentemp.	—
		Operate Time	Betriebsdauer ab dem letzten Einschaltzeitpunkt.	—
		Power Check	Unbemerkter Spannungsausfall während des Betriebs kann festgestellt werden. START oder STOP.	STOP
	Write Protect	Write protect	Anzeige des Schreibschutzstatus für Einstellungsänd.	NO
		Enable wrt 10 min	Schreibschutz wird für 10 Minuten aufgehoben, wenn das Passwort eingegeben wird.	—
		New password	Neues Passwort definieren. 8 alphanum. Zeichen.	—
		Software seal	Anzeige, ob Joker-Passwort verwendet wurde: Keep(nicht verwendet), Break(verwendet)	—
Adjustment	Sensor trim (Sensor1/2)	Input trimming mode	(1)V.R. / ZERO&GAIN (2)V.R. / ZERO (3)Temp / ZERO&GAIN (4)Temp / ZERO	—
		Snsr1(2) trim act	(1)On (2)Off (3)Clear	—
		S1(2) trim zero/gain	Eine von der internen Kennline abweichende Umwandlung der Eingangssignale in Temperaturwerte einstellen.	—
	Analog output trim	D/A trim, Scaled D/A trim	Ausgabewerte von 4 mA und 20 mA abgleichen.	
Referential Information		Destributor Model Dev.id Final asmbly num Universal rev Fld dev rev Software rev PV LSL PV USL Snsr1(2) LSL Snsr1(2) USL Snsr1(2) Snsr s/n	Yokogawa YTA110/YTA310/YTA320  Unterer Grenzwert für die Primärvariable. Oberer Grenzwert für die Primärvariable. Unterer Grenzwert für Sensor 1(2)-Eingang. Oberer Grenzwert für Sensor 1(2)-Eingang. Information zur Seriennummer von Sensor 1(2)	

Hinweis 3: Erscheint nur, wenn das Gerät über eine interne Anzeige verfügt.

T0401\_2.EPS

# ANHANG INSTALLATION VON SICHERHEITSGERICHTETEN SYSTEMEN



## WARNUNG

Der Inhalt dieses Anhangs ist dem Sicherheitshandbuch von exida.com entnommen und gilt speziell für YTA-Druckmessumformer, die in sicherheitsgerichteten Systemen eingesetzt werden. Für den Einsatz der YTA-Geräte in einer sicherheitsgerichteten Umgebung (SIS = Safety Instrumented Systems) müssen die hier aufgeführten Anweisungen und Abläufe unbedingt eingehalten werden, um die konstruktiven Sicherheitsmerkmale des Instruments aufrechtzuerhalten.

## A1 Umfang und Zweck

Dieser Abschnitt gibt eine Übersicht über die Vorsichtsmaßnahmen, die der Anwender bei der Installation und der Bedienung zu beachten hat, um die konstruktive Sicherheitsstufe des YTA für den Einsatz in einem sicherheitsgerichteten System (SIS) aufrechtzuerhalten. Behandelte Themen sind Überprüfung, Reparatur und Austausch des Messumformers, Betriebssicherheit, Lebensdauer, Einschränkungen bezüglich Umfeld und Einsatzmöglichkeiten sowie Parametereinstellungen.

## A2 Betrieb von YTA-Geräten in einem sicherheitsgerichteten System (SIS)

### A2.1 Sicherheits-Grenzfaktor

Geräte der YTA-Serie haben einen Sicherheits-Grenzfaktor von 2%. Das bedeutet, dass interne Komponentenfehler nur in die Gerätefehlerrate einbezogen werden, wenn der Fehler 2% übersteigt.

### A2.2 Reaktionszeit der Fehlerdiagnose

Alle YTA-Geräte melden einen internen Fehler innerhalb von 8 Sekunden ab Eintreten des Fehlers.

### A2.3 Konfiguration

Während der Installation müssen die Parameter für die physikalischen Einheiten des Messumformers konfiguriert werden. Diese Konfiguration wird üblicherweise über ein Handterminal vorge-

nommen. Die Parameter sind während der Installation ständig zu überprüfen, damit sichergestellt ist, dass die korrekten Parameter im Messumformer eingestellt sind. Zur Überprüfung können die korrekten Parameter von der optionalen integrierten Anzeige abgelesen oder anhand des tatsächlichen Messbereichs kontrolliert werden. Die Kalibrierung des Messbereichs kann erst durchgeführt werden, nachdem die o. a. Parameter eingestellt wurden.

### A2.4 Erforderliche Parametereinstellungen

Folgende Parameter müssen eingestellt werden, um die vorhandenen konstruktiven Sicherheitsmerkmale für die Anwendung in einer sicherheitsgerichteten Umgebung aufrechtzuerhalten.

Tabelle A2.4 Erforderliche Parametereinstellungen

Position	Beschreibung
Schalter für Burnout-Richtung	Festlegung, ob bei einem internen Fehler $\geq 21,6$ mA oder $\leq 3,6$ mA ausgegeben werden sollen
Schalter für Schreibschutz	Die Schreibfunktion sollte gesperrt sein.

### A2.5 Überprüfung

Eine unabhängige Überprüfung ist durchzuführen, um Fehler innerhalb des Messumformers aufzuspüren, die von der internen Fehlererkennung des Messumformers nicht erkannt werden. Besonders Augenmerk gilt jenen Fehlern, durch die das Gerät die Sicherheitsmerkmale für die Anwendung in einer sicherheitsgerichteten Umgebung verlieren könnte. Für die Überprüfungsmethode siehe Tabelle A2.5 am Ende von Abschnitt A2.

Die Häufigkeit der Prüfungen (bzw. die Prüfintervalle) sind in den Betriebssicherheitsberechnungen für die sicherheitsgerichteten Anwendungen, in denen der YTA eingesetzt wird, festzulegen. Die tatsächlichen Überprüfungen sind jedoch häufiger oder mindestens genauso häufig, wie in den Berechnungen zur Betriebssicherheit festgelegt, durchzuführen, um den festgelegten Sicherheitbestimmungen zu genügen.



Die in der folgenden Tabelle genannten Tests sollen besonders dann durchgeführt werden, wenn eine allgemeine Überprüfung vorgenommen wird. Die Ergebnisse der Überprüfung müssen als Teil des Managementsystems zur Anlagensicherheit dokumentiert werden. Aufgetretene Fehler sollten umgehend Yokogawa gemeldet werden.

Das Personal, das die Überprüfungen vornimmt, sollte in der Bedienung von Geräten für die Anwendung in sicherheitsgerichteten Systemen ausgebildet sein, einschließlich der Bypassverfahren, der Wartung der YTA-Messumformer und der firmeninternen Verfahren und Vorschriften zum Geräteaustausch.

### **A2.6 Reparatur und Austausch**

Wenn eine Reparatur des YTA bei laufendem Prozessbetrieb durchgeführt werden soll, ist für die Dauer der Reparatur eine Umgehung (Bypass) des Geräts einzurichten. Zu diesem Zweck sind geeignete Umgehungsverfahren zu projektieren. Im unwahrscheinlichen Fall eines Fehlers des YTA sollte dieser sofort Yokogawa gemeldet werden. Wird der YTA ausgetauscht, sind die Anweisungen in der Bedienungsanleitung zu befolgen. Das Personal, das Reparatur oder Austausch des YTA durchführt, muss dafür ausreichend geschult sein.

### **A2.7 Hochfahrzeit des YTA**

Der YTA erzeugt innerhalb einer Sekunde nach dem Einschalten ein gültiges Ausgangssignal.

### **A2.8 Firmware-Updates**

Falls Updates der Firmware benötigt werden, erfolgt die Aktualisierung beim Hersteller. In diesem Fall ist der Hersteller für den Austausch verantwortlich. Eine Aktualisierung der Firmware durch den Anwender ist nicht vorgesehen.

### **A2.9 Daten zur Betriebssicherheit**

Ein detaillierter Fehler- und Analysebericht (FMEDA= Failure Mode, Effects, and Diagnostics Analysis) mit sämtlichen Fehlerarten kann von Yokogawa angefordert werden.

Der YTA ist zertifiziert bis zu SIL2 für den Einsatz in einer Einzelkonfiguration (1oo1), abhängig von der PFDavg- bzw. PFH-Berechnung der kompletten sicherheitsrelevanten Instrumentierung.

Der YTA ist konzipiert bis zu SIL3, abhängig von der PFDavg- bzw. PFH-Berechnung der kompletten sicherheitsrelevanten Instrumentierung, wodurch der Messumformer redundant bis zu dieser Sicherheitsstufe eingesetzt werden kann.

Beim Einsatz des Messumformers in redundanter Konfiguration wird die Verwendung eines Ausfallfaktors ( $\beta$ -Faktor) von 5% für den gleichzeitigen Ausfall beider Geräte empfohlen. Richtet der Anlagenbetreiber jedoch besondere Maßnahmen wie Mitarbeiterschulungen bezüglich Geräteausfall und detaillierte Wartungsverfahren ein, um einen solchen gleichzeitigen Ausfall beider Geräte zu vermeiden, kann mit einem gemeinsamen Ausfallfaktor von 2% gerechnet werden.

### **A2.10 Lebensdauer**

Die Lebensdauer des YTA beträgt gut 50 Jahre. Die im FMEDA-Bericht aufgelisteten Daten beziehen sich nur auf diese Zeitperiode. Die Fehlerrate des YTA kann sich erhöhen, wenn das Gerät über diesen Zeitraum hinaus in Betrieb ist. Berechnungen über die Zuverlässigkeit des Geräts, die auf den Daten zur Leistungsfähigkeit jenseits der 50-jährigen Lebensdauer im FMEDA-Bericht beruhen, können unter Umständen zu optimistisch sein, d. h. das Gerät erfüllt möglicherweise nicht mehr die Anforderungen der jeweiligen Sicherheitsstufe.

### **A2.11 Einschränkungen bezüglich Betriebsumfeld**

Hinweise zu Einschränkungen des YTA bezüglich Betriebsumfeld entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung IM 01C50B01-01D-E.

### **A2.12 Einschränkungen bezüglich Applikationen**

Hinweise zu Einschränkungen des YTA bezüglich Applikationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung IM 01C50B01-01D-E. Falls das Gerät außerhalb der vorgegebenen Applikationseinschränkungen eingesetzt wird, verlieren die in Abschnitt A2.9 genannten Daten zur Betriebssicherheit ihre Gültigkeit.

Tabelle A2.5 Überprüfung

Prüfverfahren	Benötigte Geräte	Erwartbares Resultat	Anmerkung
<p>Schleifenprüfung des Analogausg.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Umgehen Sie die Sicherheits-PLC oder führen Sie weitere Maßnahmen durch, um vorhandene Abschaltfunktionen zu umgehen.</li> <li>Führen Sie HART/BRAIN-Kommandos aus, um den Wert auf Hochalarm (21,6 mA) festzusetzen, und stellen Sie sicher, dass der Strom diesen Wert erreicht hat.</li> <li>Führen Sie HART/BRAIN-Kommandos aus, um den Wert auf Tiefalarm (3,6 mA) festzusetzen, und stellen Sie sicher, dass der Strom diesen Wert erreicht hat.</li> <li>Rufen Sie auf dem HART- bzw. BRAIN-Kommunikator die detaillierten Informationen zum Gerätestatus auf, um sicher zu stellen, dass im Messumformer keine Fehleralarme oder Warnzustände bestehen.</li> <li>Führen Sie eine Plausibilitätskontrolle der Sensorwerte durch, indem Sie diese mit Werten vergleichen, die mit einem unabhängigen System (i.e. BPCS) gewonnen wurden.</li> <li>Stellen Sie den ursprünglichen Messkreis wieder her.</li> <li>Heben Sie die Umgehung der Sicherheits-PLC wieder auf und stellen Sie den normalen Betrieb wieder her.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handheld terminal</li> </ul>	<p>Prüfumfang zu 61% abgedeckt</p>	<p>Der Ausgang muss überwacht werden, um sicherzustellen, dass der Messumformer das korrekte Signal überträgt.</p>
<p>Schleifenprüfung des Analogausg. und Temperaturprüfung anhand bestimmter Werte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Umgehen Sie die Sicherheits-PLC oder führen Sie weitere Maßnahmen durch, um vorhandene Abschaltfunktionen zu umgehen.</li> <li>Führen Sie eine Schleifenprüfung des Analogausgangs durch.</li> <li>Prüfen Sie die korrekte Messung anhand zweier Temperaturwerte.</li> <li>Führen Sie eine Plausibilitätskontrolle der Gehäusetemperatur durch.</li> <li>Stellen Sie den ursprünglichen Messkreis wieder her.</li> <li>Heben Sie die Umgehung der Sicherheits-PLC wieder auf und stellen Sie den normalen Betrieb wieder her.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Handterminal</li> </ul>	<p>Prüfumfang zu 96% abgedeckt</p>	<p>Der Ausgang muss überwacht werden, um sicherzustellen, dass der Messumformer das korrekte Signal überträgt.</p>

TA0102.EPS

## A3 Abkürzungen und Definitionen

FMEDA	Failure Mode, Effects and Diagnostic Analysis = Fehler-, Diagnose- und Analysebericht
SIF	Safety Instrumented Function = Sicherheitsorientierte Funktion
SIL	Safety Integrity Level = Sicherheitsintegritätsstufe
SIS	Safety Instrumented System = Sicherheitsorientiertes System
SLC	Safety Lifecycle = Sicherheits-Lebenszyklus
Sicherheit	Ein Zustand, in dem die Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist.

Funktionssicherheit	Die Fähigkeit eines Systems, Vorgänge auszuführen, die nötig sind, um einen vorgegebenen Sicherheitszustand von unter der Kontrolle des Systems stehenden Geräten/Maschinen/Apparaten/Anlagenteilen zu erreichen oder aufrechtzuerhalten.
---------------------	---

Grundsicherheit	Geräte müssen grundsätzlich so entworfen und hergestellt werden, dass sie mögliche Gefahren und Personenschäden wie etwa die Verletzung von Personen durch elektrische Schläge und anderen Gefahren sowie daraus resultierende Explosionen und Brände verhindern. Der Schutz muss unter allen Zuständen des Normalbetriebs und bei Auftreten von Einfachfehlern aufrechterhalten bleiben.
-----------------	---

Verifizierung	Die Überprüfung und Dokumentation jeder Phase des Produktzyklusses, dass die Ausgangsgrößen der entsprechenden Phase den von den Eingangsgrößen abhängigen projektierten Zielgrößen entsprechen. Die Verifizierung erfolgt üblicherweise durch Analyse und/oder Tests.
---------------	--

Validierung	Die Überprüfung und Dokumentation, dass das sicherheitsgerichtete System oder die Kombination von sicherheitsgerichteten Systemen mit externen risikoindernden Einrichtungen in jeder Beziehung den sicherheitstechnischen Vorgaben entspricht. Die Validierung erfolgt üblicherweise durch Funktionsprüfungen.
-------------	---

Sicherheitsbeurteilung	Eine Untersuchung, um auf der Grundlage praxisbezogener Erhebungen zu einer Beurteilung der durch die sicherheitsorientierten Systeme erreichten Sicherheitsstufe zu gelangen.
------------------------	--

Weitere Abkürzungen und Definitionen von Begriffen, die in der Sicherheitstechnik verwendet werden und Beschreibungen von sicherheitsgerichteten Systemen finden Sie in IEC 61508-4.

# REVISIONSÜBERSICHT

**Titel:** HART-Kommunikation für Temperaturmessumformer der YTA-Serie  
**Nummer:** IM 01C50T01-01D-E

Ausgabe	Datum	Seite	Geänderte Positionen
1.	Sep. 1998	–	Neu herausgegeben
2.	Jan. 1999	–	Fehlerkorrektur
3.	Jun. 1999	3-3, 3-5, 4-1 3-23	Die die Sensorerkennungsfunktion betreffenden Parameter wurden hinzugef.  Abschnitt „3.5.11 Sensorerkennungsfunktion“ wurde hinzugefügt.
4.	Juli 2000	Deckblatt Inhaltsverzeichnis  1-3 3-3, 3-4 3-5 3-9 3-18 3-23 3-28 4-1, 4-2	Bauartnummer hinzugefügt. „1.1 Übereinstimmung der DD mit dem Gerät“, „3.5.12 Auswahl der Vergleichsstellentemperaturkompensation“ hinzugefügt. „1.1 Übereinstimmung der DD mit dem Gerät“ hinzugefügt. Parameter hinzugefügt. Parameter hinzugefügt. Hinweise bezüglich Nicht-Standardsensoren hinzugefügt. Hardware-Schreibschutzfunktion hinzugefügt. „Hinweise“ zu Position 2 hinzugefügt. Parameter hinzugefügt. Parameter hinzugefügt.
5.	Sept. 2006	Deckblatt Inhaltsverzeichnis 1-1 bis 1-4 3-3, 3-4, 4-2 3-15 3-20 A-1 bis A-3	Bauartnummer entfernt. „Anhang A“ hinzugefügt. Einleitung und ATEX-Richtlinie geändert. Parameter hinzugefügt. Verfahren zum Trimmen des Sensorausgangs geändert. Neue Fehlernummer hinzugefügt. Neues Kapitel.

REVISION RECORD.EPS

---

Erstellt von: Product Marketing Dept.  
Transmitters Center  
Industrial Automation Systems Business Div.  
Yokogawa Electric Corporation

Herausgegeben von: Yokogawa Electric Corporation  
2-9-32 Nakacho, Musashino-shi, Tokyo 180,  
JAPAN

---

**YOKOGAWA HEADQUARTERS**  
9-32, Nakacho 2-chome,  
Musashinoshi  
Tokyo 180  
Japan  
Tel. (81)-422-52-5535  
Fax (81)-422-55-1202  
E-mail: [webinfo@mls.yokogawa.co.jp](mailto:webinfo@mls.yokogawa.co.jp)  
[www.yokogawa.com](http://www.yokogawa.com)

**YOKOGAWA EUROPE B.V.**  
Databankweg 20  
3821 AL AMERSFOORT  
The Netherlands  
Tel. +31-33-4641 611  
Fax +31-33-4641 610  
E-mail: [info@nl.yokogawa.com](mailto:info@nl.yokogawa.com)  
[www.yokogawa.com/eu](http://www.yokogawa.com/eu)

**YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA**  
2 Dart Road  
Newnan GA 30265  
United States  
Tel. (1)-770-253-7000  
Fax (1)-770-251-2088  
E-mail: [info@yca.com](mailto:info@yca.com)  
[www.yokogawa.com/us](http://www.yokogawa.com/us)

**YOKOGAWA ELECTRIC ASIA Pte. Ltd.**  
5 Bedok South Road  
Singapore 469270  
Singapore  
Tel. (65)-241-9933  
Fax (65)-241-2606  
E-mail: [webinfo@yas.com.sg](mailto:webinfo@yas.com.sg)  
[www.yokogawa.com.sg](http://www.yokogawa.com.sg)

**YOKOGAWA Deutschland GmbH**  
Broichhofstraße 7-11  
D-40880 Ratingen  
Tel. +49-2102-4963-0  
Fax +49-2102-4963-22  
[www.yokogawa.de](http://www.yokogawa.de)

Yokogawa verfügt über ein ausgedehntes Netz von Niederlassungen. Bitte informieren Sie sich auf der europäischen Internetseite:

**[www.yokogawa.com/eu](http://www.yokogawa.com/eu),**

um eine Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.



**YOKOGAWA** ◆